

III 医療事故情報等分析作業の現況

3 再発・類似事例の発生状況

本事業では、医療事故情報及びヒヤリ・ハット事例を収集し、個別のテーマに関する医療事故情報とヒヤリ・ハット事例を併せて総合的に検討・分析を行い、更に、個別のテーマの他に「共有すべき医療事故情報」や「医療安全情報」により、広く共有すべき医療事故情報等を取り上げ公表してきた。

ここでは、これまで個別のテーマや「共有すべき医療事故情報」、「医療安全情報」として取り上げた再発・類似事例の発生状況について取りまとめた。

【1】概況

これまで提供した「医療安全情報」において、本報告書分析対象期間（平成22年10月～12月）に報告された類似事例は、11項目16件であった。このうち、類似事例が複数報告されたものは、「処方入力の際の単位間違い」が2件、「小児の輸液の血管外漏出」が2件、「製剤の総量と有効成分の量の間違い」が2件、「アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与」が2件、であった。

また、これまで取り上げた「共有すべき医療事故情報」において本報告書分析対象期間に報告された類似事例は、17項目26件であった。このうち、類似事例が複数報告されたものは、「体内にガーゼが残存した事例」が4件、「療養上の世話」において熱傷をきたした事例」が3件、「熱傷に関する事例（療養上の世話以外）」が3件、「ベッドなど患者の療養生活で使用されている用具に関連した事例」が2件、「ベッドからベッドへの患者移動に関連した事例」が2件、「歯科診療の際の部位間違いに関連した事例」が2件、であった。

最後に、これまで取り上げた「個別テーマの検討状況」において本報告書分析対象期間に報告された類似事例は、3項目3件であった。このうち、類似事例が複数報告されたものは、0件であった。

「医療安全情報」、「共有すべき医療事故情報」及び「個別テーマの検討状況」に取り上げた類似事例の報告件数を図表III-3-1に示す。

本報告書分析対象期間において発生した類似事例のうち、医療安全情報に取り上げた、「インスリン含量の誤認」、「人工呼吸器の回路接続間違い」、共有すべき医療事故情報で取り上げた、「眼内レンズに関連した事例」、について事例の詳細を紹介する。

図表III-3-1 平成22年10月から12月に報告された再発・類似事例

内容	件数	出典
インスリン含量の誤認	1	医療安全情報No.1 (平成18年12月)
小児の輸液の血管外漏出	2	医療安全情報No.7 (平成19年6月)
製剤の総量と有効成分の量の間違い	2	医療安全情報No.9 (平成19年8月)
MRI検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み	1	医療安全情報No.10 (平成19年9月)
伝達されなかった指示変更	1	医療安全情報No.20 (平成20年7月)
処方入力の際の単位間違い	2	医療安全情報No.23 (平成20年10月)
人工呼吸器の回路接続間違い	1	医療安全情報No.24 (平成20年11月)
アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与	2	医療安全情報No.30 (平成21年5月)
ガベキサートメシリ酸塩使用時の血管外漏出	1	医療安全情報No.33 (平成21年8月)
持参薬の不十分な確認	1	医療安全情報No.39 (平成22年2月)
「療養上の世話」において熱傷をきたした事例	3	共有すべき医療事故情報（第5回報告書）
左右を取り違えた事例	1	共有すべき医療事故情報（第8回報告書）
熱傷に関する事例（療養上の世話以外）	3	共有すべき医療事故情報（第9回報告書）
注射器に準備された薬剤の取り違えの事例 (名前の記載あり)	1	共有すべき医療事故情報（第10回報告書）
注射器に準備された薬剤の取り違えの事例 (名前の記載なし)	1	共有すべき医療事故情報（第10回報告書）
小児への薬剤倍量間違いの事例	1	共有すべき医療事故情報（第10回報告書）
化学療法において腫瘍用薬を非投与日に投与した事例	1	共有すべき医療事故情報（第11回報告書）
ベッドなど患者の療養生活で使用されている用具に関連した事例	2	共有すべき医療事故情報（第11回報告書）
施設管理の事例	1	共有すべき医療事故情報（第11回報告書）
薬剤の注入経路を誤って投与した事例	1	共有すべき医療事故情報（第12回報告書）
口頭で行った患者氏名の確認が不十分であったため、患者を取り違えた事例	1	共有すべき医療事故情報（第13回報告書）
酸素吸入療法の際のチューブの不適切な使用に関連する事例	1	共有すべき医療事故情報（第13回報告書）
ベッドからベッドへの患者移動に関連した事例	2	共有すべき医療事故情報（第13回報告書）
口頭での情報伝達の間違いが生じた事例	1	共有すべき医療事故情報（第13回報告書）
体内にガーゼが残存した事例	4	共有すべき医療事故情報（第14回報告書）
眼内レンズに関連した事例	1	共有すべき医療事故情報（第15回報告書）
歯科診療の際の部位間違いに関連した事例	2	共有すべき医療事故情報（第15回報告書）
凝固機能の管理にワーファリンカリウムを使用していた患者の梗塞及び出血の事例	1	個別のテーマの検討状況（第20回報告書）
皮下用ポート及びカテーテルの断裂に関連した医療事故	1	個別のテーマの検討状況（第21回報告書）
薬剤内服の際、誤ってP.T.P包装を飲んだ事例	1	個別のテーマの検討状況（第23回報告書）

【2】「インスリン含量の誤認」(医療安全情報No.1)について

(1) 発生状況

医療安全情報No.1（平成18年12月提供）では、「インスリン含量の誤認」を取り上げた（医療安全情報掲載件数6件 集計期間：平成16年10月～平成18年9月）。インスリン含量の誤認の事例は、平成17年に3件、平成18年に4件、平成19年に4件、平成20年に2件、平成21年に5件であった。また、本報告書分析対象期間（平成22年10月～12月）に報告された事例は1件であった（図表III-3-2）。

図表III-3-2 「インスリン含量の誤認」の発生件数

	1～3月 (件)	4～6月 (件)	7～9月 (件)	10～12月 (件)	合計 (件)
平成16年				0	0
平成17年	0	1	0	2	3
平成18年	2	1	0	1	4
平成19年	0	2	1	1	4
平成20年	1	0	0	1	2
平成21年	0	0	0	0	0
平成22年	0	0	0	1	1

図表III-3-3 医療安全情報No.1「インスリン含量の誤認」

医療安全情報
No.1 2006年12月

【インスリン含量の誤認】

インスリン過剰投与に伴い低血糖をきたした事例が6件報告されています（集計期間：2004年10月～2006年9月30日、第4回および第5回報告書「共有すべき医療事故情報」に掲載）。そのうち、バイアルの「100単位/ml」という表示の誤認に基づく事例が報告されています。

インスリンは、100単位/mlに濃度が統一されており、1バイアル1000単位(10ml)です。

◆報告されている6件の事例のうち5件が経験年数1年未満の医師や看護師によるものです。

【インスリン含量の誤認】

事例

日勤勤務の看護師は、生食99ml+速効型インスリン100単位(1ml)1バイアルの1/10瓶を1.5ml/時間で投与する指示により持続注入泵でとどろ、1バイアル100単位であると思い、バイアル(1000単位、10ml)全てを投与した。患者の血糖コントロールが不良であったため、夜勤勤務の看護師が看護記録を検討したところ、実際記録の間違いに気付いた。日勤勤務の看護師は確認し、インスリンが過剰に投与されていることがわかった。

事例が発生した医療機関の取り組み

インスリンの濃度は、100単位/mlで、1バイアル1000単位(10ml)であることを周知する。

この医療事故情報は、医療事故情報収集・評議会(医療事故防止センター)において貢献された事例として公表されています。医療事故の改善等の評議については、当該ホームページをご覧ください。
<http://qcrc.or.jp/html/accedit.htm#main>

この情報の発信にあたり、各医師に対する正誤をつけて社会をしておりますが、その内容を非常に詳しく説明するものではありません。

インスリンは、医療従事者の誤解を防ぎ、医療従事者に自信や安心を感じてもらいたいのです。

J C 財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止センター
医療事故防止事業部
〒101-0062 東京都千代田区麹町4-11 三井ガーデンホテル麹町ビル7階
電話：03-5217-0252（直通） FAX：03-5217-0253（直通）
<http://qcrc.or.jp/html/index.htm>

(2) 事例概要

本報告書分析対象期間に報告された事例概要を以下に示す。

事例 1

耳鼻科病棟に入院。2型糖尿病でインスリン使用。内科にコンサルトし補液開始。「ヒューマリンR 50単位 生食 50mL」の静脈内持続投与の指示あり、夜勤担当看護師Aは、注射指示書の医薬品の欄に「ヒューマリンR 注 100 単位 /mL 10 mL」とあるのを見て「100単位 10 mL」と思い 50 単位を 5 mL と計算した。夜勤担当看護師Aは、日勤の担当看護師Bとダブルチェックする際、処方箋、薬剤、および院内標準希釈のマニュアルの赤枠にある「ヒューマリンR (U-100) 50 単位 + 生食 50 mL 1 単位 = 1 mL」の記載を見て確認を行った。また、看護師Bは看護師Cに薬剤名は告げず「100 单位 10 mL なので 50 単位 5 mL ですよね」と確認し、Cは「そうです」と答えた。Aは、インスリン 5 mL 生食 50 mL を作成し、シリンジポンプ 1 mL/ 時間で開始した。20時30分血糖測定し 321 mg/dL のため、流量を 1 mL 増量し 2 mL/ 時間とした。0 時すぎ、患者から発汗、倦怠感の訴えがあり血糖を測定。51 mg/dL であった。持続インスリンを中止し、処置を行い症状は改善した。他の夜勤看護師がカルテを確認、インスリンが 5 mL (500 単位) で調剤されていることが判明した。

(3) 事例の背景要因について

- ① ヒューマリンR注インスリンの濃度は 1000 単位 /mL であるが、看護師Aは注射指示書を見て、100 单位 10 mL は 50 単位 5 mL だと判断した。100 単位 /mL を見落としたか、あるいはこの表記が「1 mL が 100 単位」であるという意味であることを知らなかつた可能性がある。
- ② 看護師Aはインスリン(バイアル)は「1 mL が 100 単位」の薬剤だけであるという認識がなかつた。
- ③ 当該病棟では、インスリンの持続投与患者が少なく、看護師A、Bともに持続インスリンの経験が無かつた。
- ④ 看護師Aは初めて持続インスリンを作成するのに作成方法や基準を確認しなかつた。
- ⑤ インスリンの名称変更について、オーダリングの変更や各部署への情報提供は行われていたが、インスリン希釈の作成マニュアルにあるインスリン名称の更新はされていなかつた。
- ⑥ 看護師Bはインスリンを確認した時に、看護師Aが先に「100 单位 10 mL、50 单位 5 mL でいいですよね」と口頭で伝えたため、両者に思い込みが生じた。
- ⑦ 看護師Bは看護師Aが 50 mL シリンジでインスリンを吸っているのを見て「おかしい」と感じたが、相手に伝えなかつた。
- ⑧ 看護師Cは薬剤名が分からぬまま、簡単に返答してしまつた。

(4) 事例が発生した医療機関の改善策について

事例が発生した医療機関より報告された改善策は次の通り。

1) インスリンに関する教育

- ① インスリンの学習会を認定看護師に依頼し部署毎に周知する。
- ② 事例の共有を行う。

2) マニュアルの遵守状況の確認

- ① インスリン静脈内持続投与の作成手順の内容を再度全部署で再チェックする。

3) ダブルチェックの現状確認と強化

- ① ダブルチェックの確認方法の精度を向上する。

(5) インスリン製剤に関する医療安全の取り組みについて

① インスリン製剤の販売名について

厚生労働省は、インスリン製剤の製造販売業者に対し、平成20年3月31日付薬食審査発第0331001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・薬食安発第0331001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知「インスリン製剤販売名命名の取扱いについて」を発出し、その特殊性を考慮し、新たな命名方法を指示した。

《厚生労働省、インスリン製剤販売名命名の取扱いについて 別添》 一部抜粋

1. 販売名の基本

- (1) 剤型別、使用者にわかりやすい販売名とする。
- (2) 販売名は、必要な情報のみを加えることとして、できるだけシンプルにする。
(販売名中の不要な情報は除くことが好ましい。)
- (3) 販売名中の数字は、通常は一つとし、多くても二つまでを原則とする。
- (4) 販売名の変更は、可能な限り避ける。変更する場合でも、最小限とする。
(変更による新たなリスクを最小限にする)
- (5) 同一ブランドで2種類以上の形態がある場合には、それぞれに形態に関する情報を加えることが望ましい。

2. 表示方法について

使用者に各製剤毎の違い（剤型や製剤的特長等）が区別しやすいよう視認性に注意して、情報を表示すること。

3. 医療関係者が主に使用する製剤 [バイアル製剤]

- (1) 原則：「ブランド名」+「製剤組成の情報」+「剤型」+「規格（濃度）」
例）「ブランド名」+「R、N等」+「剤型」+「△単位/mL」
- (2) 製剤組成：製剤の性状R（速効型）あるいはN（中間型）を表示し、混合物ではRの割合を表示する。同一ブランド名中に異なる性状の製剤がない場合は記載しない。
- (3) 剤型：注（現状の通り）とする。
- (4) 規格（濃度）：インスリン注射液のバイアル製剤は、濃度の情報が重要であることから、100単位/mLの単位を表示する。数字だけでは誤解を生じるので、単位/mLを入れる。


厚生労働省の通知を受け、インスリン製剤製造販売会社3社は、医療機関及び関係者に対し、「インスリン製剤の販売名変更とそれに伴う注意点について」2)にて厚生労働省の通知に基づき取違えを防止するため製剤ごとの剤型や製剤的特徴の違いが区別しやすいように一部の製品において販売名を変更したことを案内した。

《サノフィ・アベンティス株式会社、日本イーライリリー株式会社、ノボ ノルディスク ファーマ株式会社、インスリン製剤の販売名変更とそれに伴う注意点について 別添》一部抜粋

＜変更後のインスリン製剤販売名の一覧表＞		波線:変更箇所
注: サノフィ: サノフィ・アベンティス株式会社、リリー: 日本イーライリリー株式会社、ノボ: ノボ ノルディスク ファーマ株式会社		
【バイアル製剤】		
製造販売元	変更後	変更前
サノフィ	ランタス [®] 注 100 単位/mL	ランタス [®] 注バイアル 1000
リリー	ヒューマログ [®] 注 100 単位/mL	ヒューマログ [®] 注バイアル 100 単位/mL
	ヒューマリン [®] R 注 100 単位/mL	ヒューマリン [®] R 注U-100
	ヒューマリン [®] 3/7 注 100 単位/mL	ヒューマリン [®] 3/7 注U-100
ノボ	ヒューマリン [®] N 注 100 単位/mL	ヒューマリン [®] N 注U-100
	ノボラピッド [®] 注 100 単位/mL	ノボラピッド [®] 注 100 単位/mL バイアル
	ノボリン [®] R 注 100 単位/mL	ノボリン [®] R 注 100
	ノボリン [®] 30R 注 100 単位/mL	ノボリン [®] 30R 注 100
	ノボリン [®] N 注 100 単位/mL	ノボリン [®] N 注 100

当該事例で
使用された
インスリン

また、販売名変更に伴いラベル等の包装表示も変更になっている。医療安全情報 No. 1において、イメージでバイアルのラベル表示を示しているが、本事例の該当するヒューマリンR注100単位/mLは、現在では次のようにラベル表示されている。

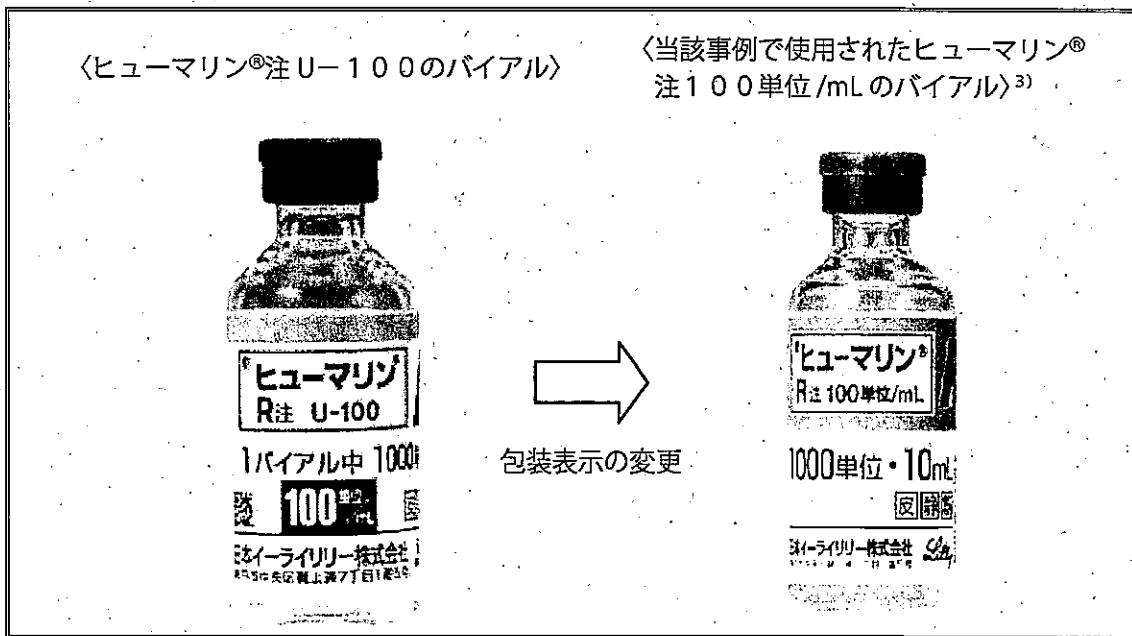

なお、この案内には、過去の医療事故、ヒヤリ・ハット事例の参考として、本事業の報告書に掲載した事例が使用されている。

《サノフィ・アベンティス株式会社、日本イーライリリー株式会社、ノボノルディスクファーマ株式会社、インスリン製剤の販売名変更とそれに伴う注意点について 別添》一部抜粋

(参考) 過去の医療事故、ヒヤリ・ハット事例より:

- (事例 1)ノボラビッド注 300 フレックスペンと、ノボラビッド 30 ミックスス注フレックスペンの取違い事例 (収集事業報告書第 9 回、13 回)
- (事例 2)ヒューマリン R 注 U-100、ノボリン R 注 100 での「単位」と「mL」の勘違い事例 (収集事業報告書第 4 回、6 回、10~13 回)
- (事例 3)ヒューマカート 3/7 注の「カートリッジ製剤」と「キット製剤」の取違い事例 (ヒヤリ・ハット第 5 回集計)

(6) まとめ

医療安全情報 No. 1 では、事例が発生した医療機関の取り組みとして、インスリンの濃度は、100 単位 / mL で、1 バイアル 1000 単位 (10 mL) であることを周知することを掲載した。それぞれの医療機関内において、インスリン製剤の濃度や単位等の教育が取り組まれているところであるが、インスリン製剤の使用頻度の低い部署や使用経験の少ない医療従事者に対して、繰り返し教育していくことも必要であろう。インスリン製剤の取り間違えによる医療事故の防止のため、インスリン製剤製造販売会社は名称 およびバイアルの表示を変更している。医療機関においては、インスリンに関する教育や、インスリン投与方法の作業手順の確認などを継続的に行っていくことが必要である。また、医薬品名の変更などの情報に対して、医療安全管理者、医薬品安全管理者、医療機器安全管理責任者等が医療機関内で情報を集約して提供する仕組みが必要であることが示唆された。

今後も、引き続き注意喚起するとともに、類似事例発生の動向に注目していく。

(7) 参考文献

1. 厚生労働省. インスリン製剤販売名命名の取扱いについて. 平成 20 年 3 月 31 日付厚生労働省医薬食品局審査管理課長 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知 薬食審査発第 0331001 号 薬食安発第 0331001 号.
2. サノフィ・アベンティス株式会社、日本イーライリリー株式会社、ノボノルディスクファーマ株式会社. インスリン製剤の販売名変更とそれに伴う注意点について. 平成 20 年 11 月.
3. ヒューマリン R 注 100 単位 / mL 添付文書. 日本イーライリリー株式会社. 2009 年 6 月改訂(第 11 版 指定医薬品の規制区分の廃止に伴う改訂).

【3】「人工呼吸器の回路接続間違い」(医療安全情報No.24)について

(1) 発生状況

医療安全情報No.24(平成20年11月提供)では、「人工呼吸器の回路接続を間違い」を取り上げた(医療安全情報掲載件数6件 集計期間:平成18年1月~平成20年9月)。人工呼吸器の回路接続間違いの事例は、平成18年に1件、平成19年に5件、であった。また、本報告書分析対象期間(平成22年10月~12月)に報告された事例は1件であった(図表III-3-4)。

図表III-3-4 「人工呼吸器の回路接続間違い」の報告件数

	1~3月 (件)	4~6月 (件)	7~9月 (件)	10~12月 (件)	合計 (件)
平成16年				0	0
平成17年	0	0	0	0	0
平成18年	0	1	0	0	1
平成19年	0	2	2	1	5
平成20年	0	1	0	0	1
平成21年	0	0	0	0	0
平成22年	0	0	0	1	1

図表III-3-5 医療安全情報No.24 「人工呼吸器の回路接続間違い」

医療安全情報

No.24 2008年11月

財団法人 日本医療機能評価機構

医療安全情報 No.24 2008年11月

【人工呼吸器の回路接続間違い】

人工呼吸器の回路接続を間違えた事例が6件報告されています。(集計期間:2006年1月1日~2008年9月30日、第12回報告書に共有すべて医療事故情報)に一部を掲載)

人工呼吸器の回路接続を間違えた事例が報告されています。

接続が間違った回路の状況 件数

- 加温器に呼吸用の回路を接続すべきところ、呼吸用の回路を接続した 2件
- 呼吸用の回路に吸気を接続すべきところ、呼吸用の回路を接続した 1件
- 呼吸用の回路と吸引用のチューブを混同して吸入側に接続した 1件
- 呼吸用出口にフードクリップを接続すべきところ、呼吸用出口回路の回路を接続した 1件
- 加温器に接続する回路を人工回路に接続した 1件

No.24 2008年11月

医療安全情報

【人工呼吸器の回路接続間違い】

事例 1

看護師は、人工呼吸器を組み立てる際、吸気側の回路を接続すべきところ、呼吸側の回路を接続し、患者に使用した。その結果、吸気が加湿されない状態で人工呼吸器を使用した。

事例 2

看護師が患者の体位交換を行った際、人工呼吸器の吸気口に接続されていた回路が外れた。看護師は、誤って外れた回路を患者の呼気排出口に接続した。

事例が発生した医療機関の取り組み

- 人工呼吸器を使用する際、簡易取扱い説明書などを用いて、回路が正しく接続されているかを確認する。
- 人工呼吸器の回路を呼気口や吸気口、加温加湿器などに接続する際、回路の口径が同じであるため、誤った接続ができることに注意する。

この医療安全情報は、医療安全情報を収集するため医療機関等に協力して頂いた医療機関等に、当該機関の医療安全情報を収集する目的で利用するものであり、個人情報を含む、当該機関の医療安全情報を収集する目的で利用するものではありません。当該機関の医療安全情報を収集する目的で利用する場合は、個人情報を含むことを了承して下さい。
<http://www.japhic.or.jp/mml/accident.html#info>

この情報はあくまで、作成時に正確な情報を元に作成されたものですが、その後も変更されることがあります。
この情報は、医療安全情報収集を目的としたものではありません。

J C 財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部
〒101-0061 東京都千代田区麹町1-1-17 宝蔵ビル10階
TEL: 03-5217-0252(直通) FAX: 03-5217-0253(直通)
<http://www.japhic.or.jp/mml/nozata.htm>

(2) 事例概要

本報告書対象期間内に報告された事例の概要を以下に示す。

事例

【内容】

患者は手術室より気管内挿管し帰室。帰室後麻酔科医が人工呼吸器（e500）を装着した。呼吸器はMEが呼吸器回路を組み立て午前中に病棟に搬送された。翌日9時、回路内に水滴が発生していないことに気付いた。加湿器の蒸留水は減少していた。12時、15時にも回路内に水滴が発生せず、回路を点検したところ、回路の呼気と吸気が反対に組み立てられていることを発見した。直ちに回路を修正した。気管洗浄し、痰を吸引。痰の正常は硬めではあったがSpO₂の低下や痰つまりなどはなかった。

【背景・要因】

回路作製、点検時に確認を怠り、呼気、吸気を逆に接続した。院内における当該機種では吸気、呼気を確認するシールが貼ってあったが、今回の機器は代替（レンタル）機であったため、シールを貼っていないかった。また、患者接続時、使用中点検においても気付かなかった。

(3) 事例が発生した医療機関の改善策について

1) 視覚による注意喚起の強化

- ① 呼気、吸気アウトレットに色で分けた表示を徹底する。
- ② 呼気側、吸気側の色が異なる回路の導入を検討する。

2) 確認の強化

- ① 呼気から吸気にかけて回路の流れを指差しで確認する。
- ② 人工呼吸器点検後、回路構成をダブルチェックする。

3) 教育

- ① 呼吸管理チェック手順の再周知徹底。

(4) まとめ

平成20年11月に医療安全情報No.24「人工呼吸器の回路接続間違い」を提供した。事例が発生した医療機関の取り組みとして、人工呼吸器を使用する際、簡易取扱い説明書などを用いて、回路が正しく接続されているかを確認する、人工呼吸器の回路を呼気口や吸気口、加温加湿器などに接続する際、回路の口径が同じであるため、誤った接続ができることに注意する、ことを紹介した。平成22年に報告された事例は代替（レンタル）機という通常とは異なる機器の使用であった。人工呼吸器の機種によっては、呼気口、吸気口の配置が異なる場合もあるため注意が必要である。また、人工呼吸器を使用する際にはどのような状況であっても「呼気」、「吸気」の回路を正しく接続できるよう工夫することが重要である。当該医療機関の改善策では、色を分けて、視覚にアプローチする方法をあげている。

今後も引き続き注意喚起するとともに、類似事例発生の動向に注目していく。

【4】共有すべき医療事故情報「眼内レンズに関連した事例」(第15回報告書)について

(1) 発生状況

第15回報告書分析対象期間（平成20年7月～9月）において、眼内レンズに関連した事例が報告され、「共有すべき医療事故情報」として取り上げた。これまで類似の事例は、平成17年に1件、平成18年に3件、平成19年に3件、平成20年に6件、平成21年に3件、平成22年1月～9月まで3件報告された。本報告書分析対象期間（平成22年10月～12月）に報告された事例は1件であった（図表III-3-6）。

図表III-3-6 「眼内レンズに関連した事例」の報告件数

	1～3月 (件)	4～6月 (件)	7～9月 (件)	10～12月 (件)	合計 (件)
平成16年				0	0
平成17年	0	0	0	1	1
平成18年	2	0	1	0	3
平成19年	0	1	2	0	3
平成20年	2	1	2	1	6
平成21年	2	1	0	0	3
平成22年	2	0	1	1	4

(2) 事例概要

事例

手術室で挿入予定のレンズの準備の際、医師は「ファイルに記入しているものと同様のものでよい」と言った。スタッフが医師にレンズを渡す際に、ファイルの確認をせずに他の患者用のレンズを間違えて医師に渡した。手術終了後、他の患者の準備を行っている際に誤認に気付いた。患者は手術室退出前だったため、再手術を行って正しい眼内レンズを装着した。

(3) 事例が発生した医療機関の改善策について

事例が発生した医療機関の改善策として、以下が報告されている。

- 看護師と医師でダブルチェックを行う。

(4) まとめ

眼内レンズ挿入術は白内障患者の視機能向上の手術として行われている。白内障手術は日帰り手術も進んでおり、水晶体の超音波乳化吸引術後に挿入される眼内レンズも次々と開発されている。手術成績は良好で、他に眼疾患の無い症例では 95%、眼疾患有する症例でも 80%が視機能の向上を期待できる。このように日常生活の向上に深く関与し、効果が期待できる白内障の手術については、なるべく短時間に、より多くの患者に手術することを求められており、医療機関は 1 日に数例～数十件の手術に対応している現状がある。また、患者の左右の眼に挿入する眼内レンズの屈折力は異なることもあり、手術室において、複数の眼内レンズを準備する状況もある。その中で、①正しい患者に、②正しい部位（左右）に、③正しい屈折力の眼内レンズを使用する、ためには、複数の医療従事者で確認することなど、確認を強化することを検討することが必要であることが示唆された。

今後も、引き続き注意喚起するとともに、類似事例の発生の動向に注目していく。

(5) 参考文献

1. 財団法人日本医療機能評価機構. 医療情報サービス Minds (マイinz. (online), available from <http://minds.jcqhc.or.jp/index.aspx> (last accessed 2010-12-17)

