

大阪府立金岡高等学校アスベスト飛散事故に関する協議会（第4回）

日 時 平成26年2月16日 午後6時30分～

場 所 （公財）堺市産業振興センター 4階 セミナー室4

次第

1. 聞き取り(面接)の内容について(内容の確認等)

- ・聞き取り（面接）の内容説明
- ・専門家からの意見聴取

※聞き取り内容の説明については、「1. アスベストの付着状況」～「4. 軒裏洗浄の有無」までを、平成25年12月22日（日）開催の第3回協議会にて説明済み。

2. 次回協議会の開催について

大阪府立金岡高等学校アスベスト飛散事故に関する聞き取り(面接)の実施状況

月 日		曜日	時間	聞き取り対象者	業務	聞き取り担当(専門家)
第1回	10月20日	日	10:00~12:00	安積建設(株) A氏	元請業者の現場代理人	東先生、久永先生、小坂先生、西岡先生、木野先生、伊藤先生
	10月21日		15:00~16:00	(有) アイテックス物流 B氏	環境測定業者	東先生、永倉先生、小坂先生、西岡先生、木野先生
第2回	10月26日	土	16:00~17:00	(有) アイテックス物流 C氏	環境測定業者	東先生、永倉先生、小坂先生、西岡先生、木野先生
	10月27日		17:00~18:00	大阪府教育委員会施設財務課 宮崎副主査	大阪府教育委員会監督員	東先生、永倉先生、小坂先生、西岡先生、木野先生
第3回	10月27日	日	10:00~12:00	(株) 東畑建築事務所 D氏、E氏	工事監理委託業者	東先生、久永先生、永倉先生、小坂先生、山中先生、西岡先生、稲久先生
	10月28日		13:30~14:30	大伸建設 F氏	高圧洗浄業者	東先生、久永先生、永倉先生、小坂先生、山中先生、西岡先生
第4回	10月31日	土	11:00~12:00	大島建材 G氏	軒裏囲い込み復旧作業職長	東先生、久永先生、西岡先生、永倉先生

■ 1. アスベストの付着状況

対象者	聞き取り内容（要約）	ページ
安積建設 A氏	<p>北側(中庭側)</p> <p>①. 1階：・壁際にちよろちよろ付着（覗き込むと分かる程度）全体ではない。 ・不自然なものはなかった。</p> <p>②. 2階：X6～X8 辺りが不自然にひどい印象（資料7の⑩程度）。</p> <p>③. 3階：壁際にちよろちよろ付着（覗き込むと分かる程度）全体ではない。</p> <p>④. 4階：X9～X12 辺りが不自然にひどい印象（資料7の⑩程度）。</p> <p>南側(グラウンド側)</p> <p>⑤. 少しはみ出ている程度で不自然なものはなかった。</p>	P4 P9 P14 P19 P25
アイテック B氏	<p>北側(中庭側)</p> <p>①. 1階：記憶はありません。</p> <p>②. 2階：・ほぼ全面にあったと思うが、部分的に落ちている、または落とされている。 ・確実に全面にあると思った。</p> <p>③. 3階：確実に全面にあると思った。</p> <p>④. 4階：・かなりきれいに落ちている、または落とされている。 ・軒先の方にも吹付け材は見たので、全面にあったのだろうと思った。</p>	P4 P9 P14 P19
アイテック C氏	<p>北側(中庭側)</p> <p>①. 2階：濃くみえた。どちらかという東の方が濃かったという印象。</p> <p>②. 3階：濃くみえた。どちらかという東の方が濃かったという印象。</p> <p>③. 4階：少ない感じがした。西側の方がきれいに見えた。</p> <p>南側(グラウンド側)</p> <p>④. アスベストの付着状況はあまり覚えていない。</p>	P9 P14 P19 P25
府教委 宮崎副主 査	<p>北側(中庭側)</p> <p>①. 2階：付着しているところが点在しているという感じ。</p> <p>②. 4階：付着しているところが点在しているという感じ。</p> <p>南側(グラウンド側)</p> <p>③. 授業をしており、一切見ていない。</p> <p>その他</p> <p>④. 全体的に付着があったという印象はほとんどなかった。</p>	P9 P19 P25
東畑建築 D氏・E 氏	<p>北側(中庭側)</p> <p>①. 2階：エレベーター付近が多かった。</p> <p>②. 3階：エレベーター付近が多かった。</p> <p>南側(グラウンド側)</p> <p>③. ほとんど無かった。</p> <p>東側(最上階のみ庇あり)</p> <p>④. ほとんど無かった。</p> <p>その他</p> <p>⑤. 耐火被覆は30mm程度であるが、軒裏で見つかったものは5mm程度</p> <p>⑥. 青石綿が全面に吹き付けられていたことは全くない。それは断言できる。</p>	P9 P14 P25
大伸建設 F氏	<p>①. 天井裏に何かついているという印象は全然無かった。</p>	
大島建材 G氏	<p>①. 天井面（デッキプレート裏）にはアスベストがあると分かった。ちょっと付いている所や無いところがあった。 ※【上記は、アスベスト付着指摘後の軒天復旧作業での話】</p>	

■ 2. アスベストの散乱状況

対象者	聞き取り内容（要約）	ポイント
安積建設 A氏	【屋外各所】 ①、飛散させるようなことはなかった。 【エレベーター周辺】 ②、飛散させるようなことはなかった。	
アイテック クス B氏	【屋外各所】 ①、2階、3階は落ちているのがパッと見て分かるくらい落ちていた。 ②、足場の周りの1階部分で、大きな塊（資料9の写真VI）が落ちているの確認している。 ③、軒の上側の散乱は、廊下の窓越しに、各教室の間に1個くらい確認できるくらい。 【エレベーター周辺】 ④、1階エレベーター前は、すごく小さい。気にしてなかったらわからないくらい。 ⑤、2階、3階エレベーター前は、写真Ⅲのようなものが落ちていて、踏みつけると横に粉じんが出るようなイメージ。	P29,31,32 P30 P29 P30 P31、32
アイテック クス C氏	【屋外各所】 ①、ものすごくあるとは思わなかったが、確認してこれだったら落ちてるかなと、見たら分かる程度。 【室内】 ②、窓の中側には確認することはできなかった。 ③、中に入ったものは、見ていないと思う。	P27 P34、35 P34、35
府教委 宮崎副主 査	※質疑なし	
東畑建築 D氏・E 氏	※質疑なし	
大伸建設 F氏	【屋外各所】 ①、足場がザラザラ汚れていたり、モルタルの破片とかそういう物があつたということは無かった。 ②、洗浄以外の作業の時にもアスベストのようなものが地面、足場等に落ちている状況は無かった。	
大島建材 G氏	【屋外各所】 ①、11月23日以降に作業に入ったが、足場の床面や下にアスベストが多少落ちているなというのはあつた。	

■ 3. 軒天撤去の作業内容

対象者	聞き取り内容（要約）	ページ
安積建設 A氏	<p>①. 作業範囲の窓ガラスを保護するためプラスチックボードを5~10cm重ねて養生した。</p> <p>②. 軒天ボードの粉が飛散しないようブルーシート両端をUの字に上まで設置した。</p> <p>③. 湿潤化しほこりが飛ばないようにして、手作業で撤去した後、速やかに袋に二重詰めした。</p> <p>④. ケイカル板の上に、石膏綿が落ちていたことは確認していない。とにかく錆屑が落ちていた。</p> <p>⑤. 足場に物を置かないように、下に落ちたものを日々きれいに片づけることは指示した。</p> <p>⑥. 工事エリアについては、部屋内から窓を開けられない程度に鍵のところにテープで封印した。</p> <p>⑦. 飛散防止対策としては、足場の外部に通常のメッシュシートを張っていた。</p> <p>⑧. ボードを外している時は、ブルーシートの中に入れないので、廊下側から見るような形で確認した。</p> <p>⑨. ボードの撤去では、埃とかよりも、めくった時に大き目のコンクリートが乗っているのが不思議だった。</p> <p>⑩. ボードを外し終わった後、ボードの取り残しが無いか確認はしたが、吹付け材については、気付かなかった。</p> <p>⑪. アスベストとの指摘があったから、アスベストという認識で写真を撮っている。</p> <p>⑫. ブルーシートにある軒天ボードの細かい粉は、ブルーシートと一緒に丸めて捨てた。</p> <p>⑬. ブルーシートは作業ごとに移動して、薄くなったら廃棄するようにしていた。</p> <p>⑭. 足場については、下の職人に落ちたら危ないので、破片などが落ちていないかを現場終了ごとに見ている。ほとんど破片はありませんでしたが。</p> <p>⑮. 軒裏のアスベストを力を加えて落とすということはない。</p> <p>⑯. あとの掃除が大変なのは皆知っているの、シートを巻く作業は慎重にやってもらったが、元々ボードに乗っていたものがシートを巻くときに落ちたのかと思う。</p>	<p>P46</p> <p>P47</p> <p>P45</p> <p>P49</p> <p>P51</p> <p>P52</p> <p>P45</p> <p>P48</p> <p>P53</p> <p>P45</p>
アイテック B氏	<p>①. バラシの時に軒先のアスベストを落としたのではと思った。（杜撰な工事を行っているとの認識）</p>	
アイテック C氏	<p>※質疑なし</p>	
府教委 宮崎副主査	<p>①. 庇の状況がよくないということで、10月の初めころ劣化状況の報告を求めた。</p> <p>②. 落下防止を含めて全部取り替えた方が良く指示しました。</p> <p>③. アスベストを確認するという意味での事前調査の指示はしていない。</p> <p>④. レベル3の対応で施工してくださいとの指示を出しており、石綿作業主任者がついている。</p> <p>⑤. 軒裏撤去で何かあれば現場代理人が記述を出していると思う。</p> <p>⑥. 建設会社がケイカル板を外して、何かあるそとなった時に不都合があるかということ、金岡の工事の場合、以下の理由により特に無い。</p> <p>i. 2ヶ年工事を採用していることから、工期的には学校の協力もあり、ゆとりがある状況であった。</p> <p>ii. 赤字になるといったことがないように、設計変更の対応をする旨伝えてあった。</p> <p>iii. 外壁改修（軒裏天井の改修を含む工程）については、極端に言えば次の夏休み終了まで続いてもいいとの工期発注条件であった。</p> <p>iv. 元請業者はお金に関してはシビアな会社であったため、知ってて知らんぷりするということはないと思われる。</p> <p>⑦. 知らずにやってしまったかということについては、気付いていなかったという話しか聞いていない。</p> <p>⑧. 全体的に付いていたとか、ボリュームがすごい状態で部分的にでも点在していたら、気付くかなとは思うが。</p> <p>⑨. 僕も劣化の状態の確認で1ヶ所は見ました（4階の庇）が、廊下側から見ているので全体的に見たというわけではないのですが、その時点で気付いていない。</p> <p>⑩. ケイカル板を外す作業は、レベル3の扱いとして、ブルーシートをUの字型にして養生し撤去するという指示内容で出している。</p> <p>⑪. 安積建設や東畑の監理の方からも除去のような、触れるようなことはしていないという報告は受けていた。</p>	<p>P46</p>
東畑建築 D氏・E	<p>①. (E) 軒裏ボード撤去工事が追加されたのは、生徒の安全のために補修するほうが良いという提案を大阪府に行ったため。</p>	

氏	<p>②. (E) 軒裏ボードの具体的な作業については、施工計画書を事前に作成させ確認している。</p> <p>③. (E) ケイカル板の撤去についての具体的な作業の指示については、10月23日の指示連絡事項で処理している。</p> <p>④. (E) ケイカル板のアスベスト飛散防止対策については、養生もキッチリさせていた。</p> <p>⑤. (E) ケイカル板の湿潤化については、行うよう指示したが、飛散抑制防止剤の使用は無かったと思う。</p> <p>⑥. (D) バールを使って作業するほどのスペースは無かった。</p> <p>⑦. (D) ブルーシートをずらしながらの作業は、一旦ブルーシートで囲って取り、その後、落ちたものを掃除しながら次のエリアに進んでいく。</p> <p>⑧. (E) 汚れたシートは掃除をして、残った部分はブルーシートごと産廃で出したと聞いている。</p> <p>⑨. (E) 作業後ブルーシートに堆積したものは、分けていたと思う。軒天のLGS、ボード類等大きいものは選別して、細かいところは、ブルーシートで全部処理したと聞いている。</p> <p>⑩. (E) 軒裏ボードを外した際に、ペントハウスと4階東側は確認したが、アスベストの小片は無かった。</p> <p>⑪. (E) 足場の上からブルーシートで養生し、撤去後も清掃しているはず。</p> <p>⑫. 南側も北側と同様の施工をした。ただし、南側は音の問題があるので、全て授業が終わってからの工事。</p>	<p>P46</p> <p>P50</p> <p>P49</p>
大伸建設 F氏	※質疑なし	
大島建材 G氏	①. 大島建材では撤去作業は行っていない。	

■ 5. 軒天復旧作業の内容

対象者	聞き取り内容（要約）	ページ
安積建設 A氏	※質疑なし	
アイテック B氏	※質疑なし	
アイテック C氏	※質疑なし	
府教委 宮崎副主査	①. 囲い込み作業をするということで、申請手続きをおこなった。 ②. セキュリティーームは、労基と市環境が現地を見て、「この状況で既設の下地の吊り具、同一箇所に溶接で接合して天井ボードを設置するのであれば、アスベストに触れないので、特に必要ないでしょう。」ということで、触れないという前提で、既設の所を狙っていくという方針を決めた。 ③. 応急対策のビニールシートを全面的に外して施工するのではなく、部分毎にビニールシートを外して、すぐに施工するという手順を指示された。 ④. 密閉養生や区画もしていない。 ⑤. 作業者の防塵対策は、マスクと眼鏡はしているとのこと。	P66
東畑建築 D氏・E氏	※質疑なし	
大伸建設 F氏	※質疑なし	
大島建材 G氏	①. 1階から4階の軒天部分について軽鉄の下地を組んでケイ酸カルシウム板を貼った。 ②. 足場のメッシュ養生の内側に、さらにビニル養生で軒天部分は覆われていた。 ③. 軒天ボードを貼り付ける作業は、一気に全部養生を取るのではなく施工しながら養生をめくっていた。 ④. 作業中に養生の中から外にゴミや粉塵が出た可能性はある。 ⑤. 11月23日から11月26日まで天井復旧作業をおこなった。 ⑥. 軒天を付ける際には削りカス等のゴミはそんなに出ていないと思う。 ⑦. 作業前後の清掃や、天井の穴開け作業の可否などについて、監理事務所から特に指示はなかった。 ⑧. アンカーを打ってもらった後、吊ボルトを吊って軽量鉄骨下地を組んでケイカル板を貼った。 ⑨. 工事に入る前にアスベストがあることは認識していた。 ⑩. 作業員にはなるべくアスベストは落とさないように、触らないようにと注意喚起をしていた。 ⑪. 作業員は密閉防塵マスクではなく一般的なマスクをして作業をしていた。 ⑫. テッキプレート裏に付着しているアスベストを削り落とししたりしたことはない。 ⑬. 安積建設から石綿作業に関する指示は特になかった。 ⑭. アンカー工事と天井復旧工事は同時に作業は行わない。先にアンカーを打ってから天井復旧工事を行う。 ⑮. ビニル養生は、アンカーを打つ際に一度外し、アンカー施工後に養生を戻し、軒天復旧時に再度外して施工していたと思う。 ⑯. ビニル養生を外したのは大島建材の作業員。 ⑰. 外したビニル養生に埃や石綿等が付いていたかどうかは定かでない。 ⑱. 軒天復旧作業時は、校舎の窓は全部開けていた。	P67 P68 P69 P70 P71 P72

■ 6. 軒天復旧時のアンカー設置の有無

対象者	聞き取り内容（要約）	ページ
安積建設 A氏	※質疑なし	
アイテック B氏	※質疑なし	
アイテック C氏	※質疑なし	
府教委 宮崎副主査	①. セキュリティールームは、労基と市環境が現地を見て、「この状況で既設の下地の吊り具、同一箇所にも溶接で接合して天井ボードを設置するのであれば、アスベストに触れないので、特に必要ないでしょう。」ということで、触れないという前提で、既設の所を狙っていくという方針を決めた。	P75
東畑建築 D氏・E氏	①. (E) アンカーは既存のものを使用している。全部は取っていない。 ②. (E) アンカーとボルトが残っていた。それを利用して軽量鉄骨をつないでボードを貼っていった。 ③. (E) 新たにビスを付け加えたということは聞いていない。詳細は分かりません。 ④. (D) デッキプレート自体には触れていないと思う。アンカーそのものが残っていたので、そこへねじ込みで行けると思う。 ⑤. (E) デッキは触らずにということでした。	P75 P75 P75
大伸建設 F氏	※質疑なし	
大島建材 G氏	①. アンカー工事は別の業者で、アンカーを打つ専門業者がいる。弊社ではアンカー工事はしていない。 ②. アンカーを打つ際、まわりにアスベストが付着している状況だと、アスベストは落ちると思う。(打つ場所によっても違うと思うが。) ③. アンカーは既存のものを再利用した箇所もあるし、既存がないところは打ってもらった箇所もある。使える箇所は再利用した。 ④. アンカーは既存のもので使えるものも結構あった。 ⑤. アンカーの穴は2列で（4階は3列で）900mmピッチくらいで開けていた。 ⑥. アンカー工事の作業風景は直接見ていない。 ⑦. アンカー業者はどこか知らない。 ⑧. アンカー業者の姿は見ていない。 ⑨. アンカーを打ったあとビニル養生は復旧していたと思う。	P76 P75 P75 P74

■ 7. 土嚢袋について

対象者	聞き取り内容（要約）	ページ
安積建設 A氏	①. 屋上に蓄積されていた土砂を高圧洗浄で集めたものを土嚢袋に入れた。 ②. 屋上の土砂だけで、土嚢袋 20 か 30 位あった。 ③. 土嚢袋について、一方的に不自然な状態で見せられていますけど、その時僕らは、現地にいたので、よほど危険なものなら、その時教えてくれたらすぐ走り回って 1 日早く対応できてた。 ④. ペントハウスに吹付けられているアスベストがそこから落ち、高圧洗浄により集められ土嚢袋に入ったのではないか。 ⑤. ここは綺麗に施工されていたが、ペントハウスの庇を覗きこんだら壁より奥にアスベストの吹付けがあった。	P80 P81 P82
アイテック B氏	①. こちらの勝手なイメージですが、分かってやっていると思ったもので、それならばゴミがあるはずと思い、現場事務所を見に行った。 ②. ブルーシートの上の PP 袋の中にアスベスト片が入っていた。 ③. そこで、写真を撮って、怖くなって逃げて行った感じ。 ④. 高圧洗浄をしている人は、庇の上を清掃しており、石綿があるから、そうしているのかわからないですが、そういうのも落として入念に集めているんじゃないかと思ってました。	P81
アイテック C氏	①. 私達が工事で見てる状態だとボードを取った後、（アスベスト片が）必ず落ちてることが多いんで、普通だったらもっとあるだろうと思い、事務所にあるんじゃないかと話をしていたら、案の定（土嚢袋の中に）あった。 ②. 落ちてるであろう一番危険な青石綿がどこかに入れられているんだろうと、もしかして袋にそのものを集められているのかと思っていた。 ③. 行った瞬間から目の前に土嚢袋があったんで、紐も結んでなかったんで開けてみたら、やっぱり入ってましたねっていう話で。 ④. 全部でいくつあったか覚えていませんが、私が見たのは 1 つだけ。 ⑤. 土嚢はブルーシートで囲んであるような感じですが、ブルーシートの中身は見えていない。 ⑥. 土嚢に入れる作業については、見ていない。	P81 P81 P80
府教委 宮崎副主 査	①. 土嚢袋については、どのようにしたのかは聞いていない。多分、安積建設が廃棄したと思う。	
東畑建築 D氏・E 氏	①. (D) 屋上洗浄した砂を土嚢袋に入れたが、業者はその中にアスベストが入っていない認識であったので、現場事務所の横に置いていた。 ②. (E) 洗浄部分は見ていたが砂が濡らかった。砂をかき集めて土嚢袋に入れていたが、そこにアスベストが混入されるといのは考えられない。 ③. (E) アスベストは、屋上の塔屋の部分のデッキから落ちたものではないかとのことですが、屋上搭屋部分は、直接見たがそのようなものは無かった。 ④. (D) 土嚢袋に土砂を収集している職人もアスベストの講習を受けているので、見たら分かると思う。	P80 P82
大伸建設 F氏	①. 屋上の積もった土砂を土嚢袋に入れた。数は 25～30 袋程度。 ②. 土嚢袋を 1 階に降ろした後、どこに土嚢袋を置いたのかは分からない。 ③. 土嚢袋を下に降ろした日は 11 月の後半だったと思う。22 日とか 23 日とか。 ④. 土嚢袋に土砂を入れている時に青いダマみたいなものは無かった。	P80 P81
大島建材 G氏	※質疑なし	

■ 8. 窓の開閉状況

対象者	聞き取り内容（要約）	ページ
安積建設 A氏	①. 工事中窓を開けないでくださいと言う意思表示で室内から窓を開けられないよう鍵の部分を含め大きくバッテンの形でテープを貼っていた。	P85
アイテック クス B氏	①. 窓が開けられなくなっていたのは、足場のあるところだけで、足場以外の窓は開けられる状態。 ②. 窓をピッチリ養生している状態ではなかった。 ③. 足場のすぐ横の窓からは、開閉自由な状態であった。	P84 P85 P84
アイテック クス C氏	※質疑なし	
府教委 宮崎副主 査	※質疑なし	
東畑建築 D氏・E 氏	①. (E) 撤去の時には窓は閉め切って、外側ビニール養生で被って中を霧吹状のもので湿潤化して、基本的には手バラスをした。	
大伸建設 F氏	※質疑なし	
大島建材 G氏	①. 軒天復旧作業時は校舎の窓は全部閉めていた。	

■ 9. 想定されるアスベストの飛散状況

対象者	聞き取り内容（要約）	ページ
安積建設 A氏	①. 飛散について思い当たることでは、4階の便所の前の廊下の天井(アスベストの除去をしていないところ)に穴が開いていた。 ②. この穴はもともと雨漏りしていて、腐ったものと思う。 ③. 12月くらいにテープを貼ってふさいだ。今もガムテープでふさいでいると思う。 ④. 作業中窓を開けると室内に外気が入った可能性はある。	
アイデックス B氏	①. 測定に行くちょっと前までは、暖かかったと思う。風はこの中庭を回っている。 ②. 屋外に散乱したものが、粉じん化して屋内に入りこんだということは考えられる。 ③. 一番気になったのが4階の渡り廊下で、渡り廊下を出てすぐのところの頭の上で、足場があって工事をしている、その庇全面にあったアスベストがなくなったものと思った。 ④. 1階と4階は解放廊下で、生徒も職員もその間を行き来している。 ⑤. 飛散量について、屋内はそんなにないんじゃないか、何十本とかいうことはないんじゃないかと勝手に想像している。 ⑥. ファックスで書いたのは、足場の下、4階通路の下など、本当にすぐ上でアスベストの認識のない業者が、かなり杜撰なことをしたのではと思い、渡り廊下の直下を想像して、オーバーかもしれないが、数百本ということを書いた。 ⑦. すぐその下を歩いている生徒がちょうど、ばらしている時に通ったらそういう状況になるのではないかと思った。 ⑧. 屋外ではどんどん拡散するので、どこで計るかによって全然違ってくると思いますし。	P87, 88
アイデックス C氏	①. 5月28日のアスベスト小片の発見について、あくまでも想像ですが、結局たくさん落ちていたのかなと思う。そのうち1つが風で流れて建物に吹き込むような、その当日もそうだったので。下に隠れてしまったというか、それを掃除とかしたんでしょうが気付かなかったんだろうと。工事しても、分からないといっていた工事屋さんたちが清掃したって、見つけれない(十分な掃除がなされていない)と思っていた。 ②. 5月28日のアスベスト小片の発見後も少し出てきたという話ですから、工事が終わってからもずっと、風で結局空気が流れているから、ものすごい濃度にはなっていないでしょうけれども、低濃度でも多少あったのかも知れないなという風に思う。	
府教委 宮崎副主査	※質疑なし	
東畑建築 D氏・E氏	①. (E) アスベストが室内に入ってきたようなルートと言えば、ケイカル板に乗っていた吹付材を、足場のブルーシート上で作業員が踏みつけることや、シートをたたむときに落ちたものが、生徒さんの足について校舎内に入ることもあり得る。 ②. (E) 教室の換気扇のところの養生は、プラスチックの板が覆っていた程度で、密封されていた訳ではない。(※教室側の施工は、生徒のいない時間帯で実施) ③. (D) アルミサッシも40年以上も前のものですから、見込みも70位の今でいうと小さいアルミサッシに違いはない。	P89
大伸建設 F氏	※質疑なし	
大島建材 G氏	※質疑なし	

■ 10. その他の内容

対象者	聞き取り内容（要約）	ページ
安積建設 A氏	※なし	
アイデック B氏	①. 公共工事で、建築の方はアスベストを見つけたときに、あえて黙ってこんなことをするのか？ ②. 追加工事の対象でお金ももらえるのにこんな危険を犯すのかなと思った。 ③. 青石綿は改修工事とかしている人なら誰でも分かると思う。 ④. それをモルタルだなんて言うなんて、HPの情報を見ると、なぜ建築屋さんが分かってて公共工事で追加がもらえるのにそんなことをするのかなど。	
アイデック C氏	①. 工事がひどい。 ②. アスベストの除去工事でもないのに、アスベストが露出しているのを見て、なんでそのまま放置しているのかなど。 【11月17日(土)の状況について】 ③. 北側の特別教室棟の1階ではソフトボール部が練習をしていたのを見た。 ④. 南側の棟は飛散しているところのエレベーターの階段の付近で、何部かわからないが階段を登り降りしていたと思う。 ⑤. 階段を登り降りしていたのは、サッカー部だったと思う。10人以上、もしかしたら20人30人いたのかも知れない。 ⑥. 体育館でバスケの大会みたいなのをやっていたのか、そういうところ（校舎の西側）で走り回ったり練習をしていたと思う。 ⑦. (バスケは、) 他校の生徒もいたんじゃないか。100人以上いたんじゃないか。 ⑧. 他には、西側の渡り廊下に写真が貼りだしてあって、そこに2、3名の生徒がいたと思う。 ⑨. 工事区画の内側については、あまりすれ違ったりしなかったが、ものすごく東側までは来ていなかったと思う。 ⑩. 体育館は2階の入り口が校舎と繋がっているつもりだと思うが、その2階のところ、うろろろしていたように記憶している。	
府教委 宮崎副主査	※なし	
東畑建築 D氏・E氏	①. (D) 現場に青石綿があったという事実は写真も撮られているようなので、落ちていたのは間違いないと思う。 ②. (E) 土嚢袋の中のアスベストについても疑義がある。 ③. (E) 図面や現場の対策の状況から、軒裏にアスベストがあるという認識は元々なく、モルタルみたいなものが付いているなという認識だった。 ④. (D) 役所工事で、設計図書以外のところでお金をかけてアスベストを吹いておられるとは、当然考えられない。 ⑤. (D) 軒先の部分は、耐火被覆の必要はなく、外部であるので断熱も必要ない。 ⑥. (E) 結露でも、外部の軒天の断熱は今でもしない。 【幕板金物設置工事時】 ⑦. (E) 幕板金物設置工事については、屋上のステンレスのフラットバーでL型に庇の上からモルタルを受けるようにして設置している。 ⑧. (E) L型部分は溶接だったので振動とかは無かった。 ⑨. (E) 軒裏にあったアスベストが飛散するほどの振動ではないと思うが、ちょっとわからない。 ⑩. (E) 作業時の養生については、足場があり外部にはメッシュシートがあった。石綿ボードの撤去後なので防護関係は無かったと思う。 ⑪. (E) ステンレスの金物を取り付けるだけなので、廃棄物も清掃もない。軒裏に接触する作業でも無い。	P91 P91 P91
大伸建設 F氏	※なし	
大島建材 G氏	①. 弊社はアスベスト関連工事を行っていない。 ②. アスベスト工事の届出義務関係については特に何も聞いていない。	