

付録－4 点検結果記録要領

目 次

1. 点検結果記録要領	1
1-1 現場で使用する帳票など	1
1-2 写真の撮影	2
1-3 報告書で使用する帳票など	3
1-4 損傷図の書き方	4
2. 点検結果記入例	5
3. 点検結果出力	15

1. 点検結果記録要領

1-1 現場で使用する帳票など

現場で使用する帳票は、『台帳等データ作成支援サブシステム』から出力される記入シートを用いる。

①点検メモ記入シート

橋梁の概況写真番号や点検時に気になった点などのメモを橋梁単位で記録する。
記入方法は特に限定しない。

②損傷図記入シート

損傷状況や写真撮影箇所などを径間単位、下部工単位で記録する。
記入方法は特に限定しない。

③点検結果記入シート

点検箇所、損傷状況の評価、第三者被害の可能性などを径間単位、下部工単位で記録する。
点検した箇所、項目にチェックマークを付け、損傷がある場合には損傷等級の発生割合を記入し、第三者被害の可能性にチェックマークを付ける。
なお、本帳票は損傷の記録以外に点検漏れの防止、損傷度評価の均一化を大きな目的としているため、必ず現場にて記入する。

④写真チェックプリント

撮影した写真は、『台帳等データ作成支援サブシステム』によってチェックプリントを出力する。

上記の①～④を野帳としてまとめ、『台帳等データ作成支援サブシステム』へのデータ入力や損傷図の作成に使用する他、最終的に成果品として提出する。

1-2 写真の撮影

写真の撮影は次の点に留意して実施する。

①撮影箇所

橋梁単位：側面全景、路面状況、代表的な下部工正面、橋暦版各1枚

損傷単位：損傷箇所の全景(場合によっては接写) 損傷ごとに1枚以上

②撮影箇所

損傷の写真には、損傷の大きさを把握できる様に標尺(ロッド)などを入れて撮影することが望ましい。また、鋼板接着部の損傷など写真として表現しにくい場合については、浮きを生じている部分にチョーキングを施すなど、損傷を把握しやすい写真撮影に心がける。

③使用するカメラ

成果品の作成は、全てデジタルデータとなるため、カメラはデジタルカメラを使用し、記録方式はJPEGを基本とする。

なお、高画質のカメラを使用した場合、ファイルサイズが大きくなるため、損傷の判別に支障を来たさない程度の画質に変更しての登録を基本とする。

1-3 報告書で使用する帳票など

報告書として使用する帳票は、野帳をもとに『台帳等データ作成支援サブシステム』へデータ入力し、『台帳等データ作成支援サブシステム』から出力される調書を用いる。

①橋梁台帳

『台帳等データ作成支援サブシステム』へ橋梁の概況写真(側面・路面・下部工・橋暦板)を登録する事によって自動的に出力される。(橋梁単位)

②橋梁一般図

既存の一般図などを利用してイメージデータを作成し、『台帳等データ作成支援サブシステム』へ登録する事によって自動的に出力される。(橋梁単位)

③点検結果総括表、調書5：点検調査票

点検結果記入シートの記録結果を『台帳等データ作成支援サブシステム』へ入力する事によって自動的に出力される。(点検結果総括表は橋梁単位、点検調査票は径間・下部工単位)

④損傷図

野帳をもとに損傷図を清書・イメージデータ化し、『台帳等データ作成支援サブシステム』へ登録する事によって自動的に出力される。(径間・下部工単位)

⑤写真台帳

『台帳等データ作成支援サブシステム』へ損傷写真を登録する事によって自動的に出力される。(橋梁単位)なお、損傷写真は、点検結果記入シートに記録した損傷に対して登録するものとし、撮影した全ての写真を登録する必要はない。

⑥橋梁診断書

『台帳等データ作成支援サブシステム』へ所見や処方を入力する事によって自動的に出力される。(橋梁単位)

なお備考欄に、以下の主要部材毎、項目構成を網羅した診断内容を記載すること。

(1) 診断に記載する主要部材の構成

・主桁、横桁 ・床版 ・下部工 ・支承部 ・その他

(2) 診断に記載する項目構成

- 1) 損傷の位置、性状
- 2) 部材の損傷性状に基づく耐荷力に関する見立て
- 3) 損傷要因の推定（詳細調査の要否等を含む）
- 4) 次回点検までの損傷の進行性
- 5) 次回点検までの措置方針

1-4 損傷図の書き方

損傷図には、損傷位置、損傷番号、損傷種類、損傷状態と損傷に対応した写真の番号は判別できる様に作成する。


2. 点検結果記入例

点検メモ記入シート

		点検日	2005.10.25
点検種別	二次点検	点検者	
橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノザキセンキョウ	路線名称	国道170号
橋梁名称	野崎跨線橋	所在地	大東市南津の辺町
橋梁種別	跨線橋	径間数	12
橋長	316.0 m	下部工基数	13
最大支間長	36.0 m	幅員	14.4 m
交通量	54,061 台/24時間	大型車交通量	13,786 台/24時間
適用示方書	昭和39年道示	設計活荷重	TL-20 (S31)
塩害対策区分	200mを越える	架設年次	昭和44年
広域緊急	広域緊急交通路 (14ルート)	2.5 t 指定道路	25t指定道路
点検メモ	2005.10.25 (晴) BR-1 ~ BR-4 縦桁増設, 一部鋼板接着 補修済み. 2005.10.26 (曇) BR-5 ~ BR-6		
写真番号: 2		写真番号: 3	
メモ:		メモ:	
写真番号: 5		写真番号: 8	
メモ:		メモ:	

損傷図記入シート（上部工）

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノキコシキウ	路線名称	国道170号
橋梁名称	野崎跨線橋	所在地	大東市南津の辺町
径間/下部番号	2: BR-02 / -	点検種別	二次点検

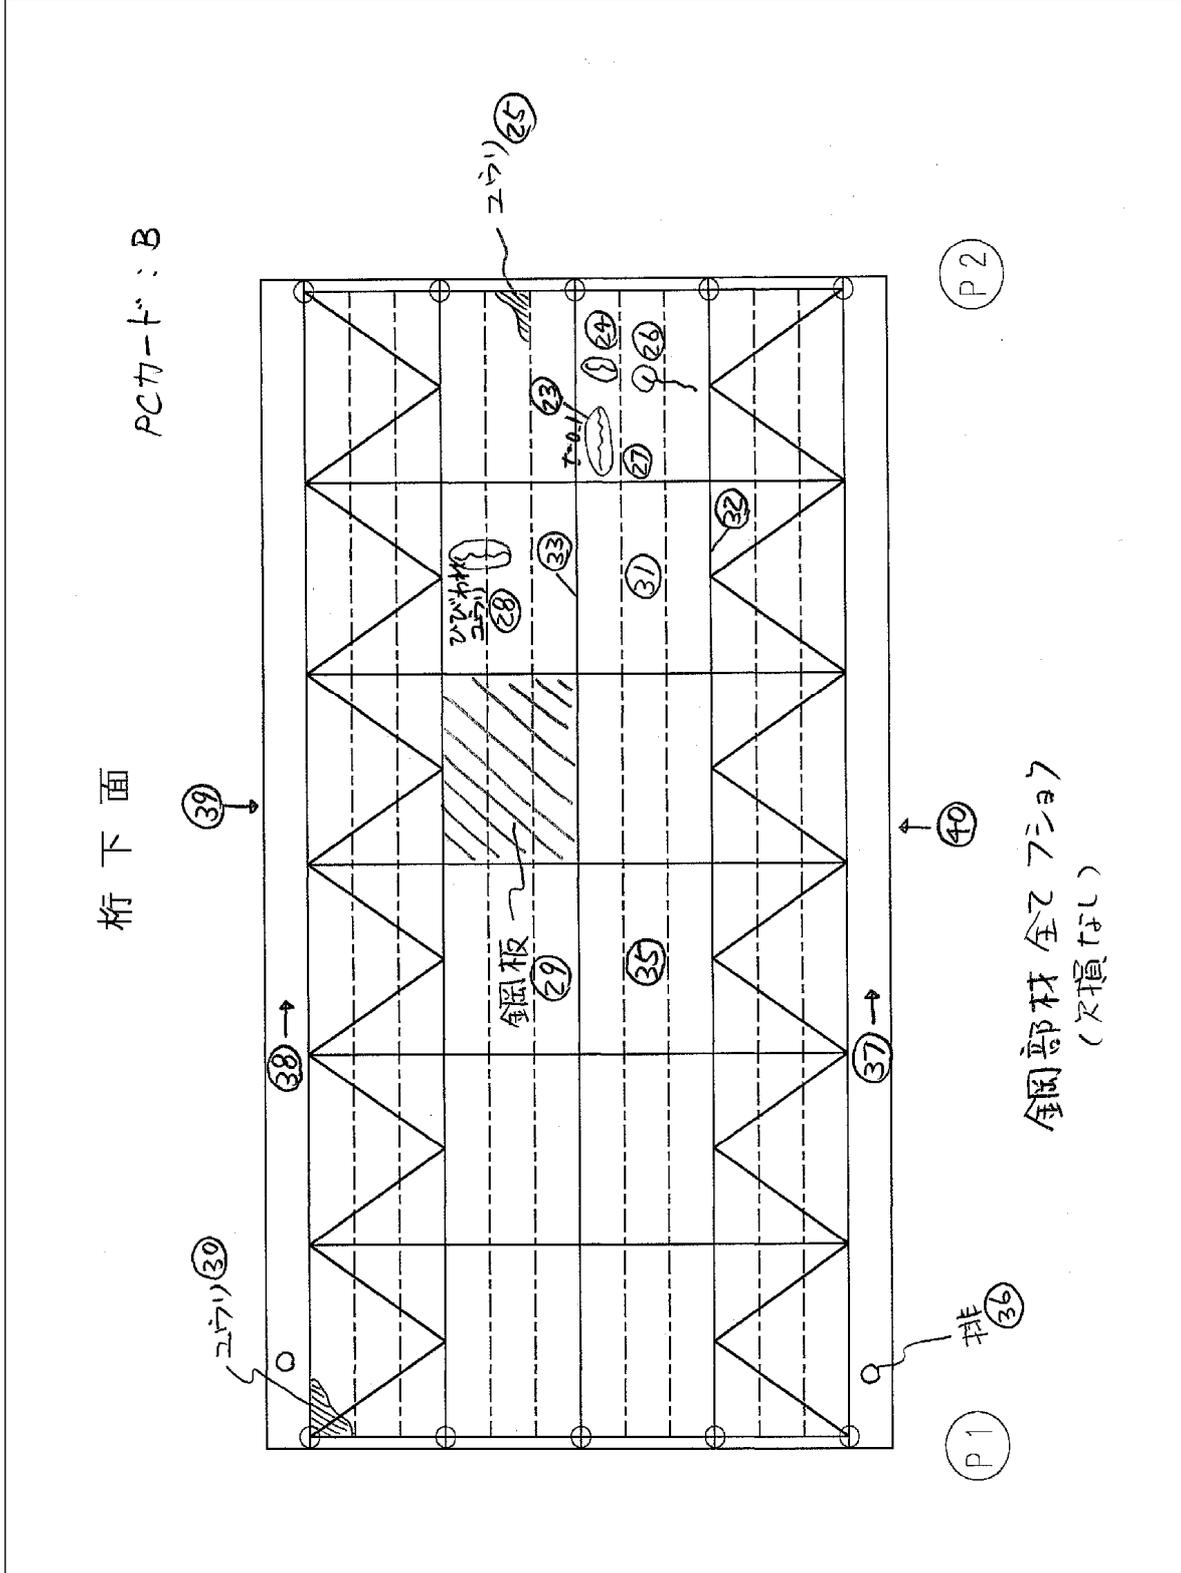

点検結果記入シート (径間別:上部工)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノギキセツキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検種別	
径間番号	2:BR-02
構造形式	I桁(合成)
径間長	30.0 m
交差物	

不法占拠

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級					第三者被害	写真ファイル名	
				A	B	C	D	E			
上部工	主部材	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼	<input checked="" type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)	9	1						
			<input checked="" type="checkbox"/> 02 : 亀裂								
			<input checked="" type="checkbox"/> 03 : ゆるみ								
			<input checked="" type="checkbox"/> 04 : 脱落								
			<input checked="" type="checkbox"/> 05 : 破断								
			<input checked="" type="checkbox"/> 14 : 異常音・振動・たわみ								
			<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損								
			<input type="checkbox"/> コンクリート	<input type="checkbox"/> 06 : ひびわれ							
			<input type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出								
			<input type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰								
			<input type="checkbox"/> 11 : コンクリート補強材の損傷								
			<input type="checkbox"/> 13 : 変色・劣化								
			<input type="checkbox"/> 14 : 異常音・振動・たわみ								
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損								
			<input type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰								
			2次部材	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼	<input checked="" type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)	9	1				
	<input checked="" type="checkbox"/> 02 : 亀裂										
	<input checked="" type="checkbox"/> 03 : ゆるみ										
	<input checked="" type="checkbox"/> 04 : 脱落										
	<input checked="" type="checkbox"/> 05 : 破断										
	床版	<input type="checkbox"/> 鋼 (Ds)	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)								
			<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂								
			<input type="checkbox"/> 03 : ゆるみ								
			<input type="checkbox"/> 04 : 脱落								
			<input type="checkbox"/> 05 : 破断								
	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート (Dc)	<input checked="" type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出									
		<input checked="" type="checkbox"/> 09 : 床版抜け落ち									
		<input checked="" type="checkbox"/> 10 : 床版ひびわれ・遊離石灰	9	1							
		<input checked="" type="checkbox"/> 11 : コンクリート補強材の損傷									
		<input checked="" type="checkbox"/> 13 : 変色・劣化									
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰											

点検結果記入シート (径間別: 路上)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ナギキセンキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検種別	
径間番号	2:BR-02
構造形式	I桁 (合成)
径間長	30.0 m
交差物	

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級					第三者被害	写真ファイル名
				A	B	C	D	E		
路上	高欄	鋼	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食 (塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 04 : 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05 : 破断							
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
		コンクリート	<input checked="" type="checkbox"/> 06 : ひびわれ							
			<input checked="" type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出							
			<input checked="" type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰							
			<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
	防護柵	鋼	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食 (塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 04 : 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05 : 破断							
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
		コンクリート	<input type="checkbox"/> 06 : ひびわれ							
			<input type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出							
			<input type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰							
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
	遮音施設	鋼	<input checked="" type="checkbox"/> 01 : 腐食 (塗装劣化)							
			<input checked="" type="checkbox"/> 02 : 亀裂							
			<input checked="" type="checkbox"/> 03 : ゆるみ							
			<input checked="" type="checkbox"/> 04 : 脱落							
<input checked="" type="checkbox"/> 05 : 破断										
<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損										
照明施設	鋼	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食 (塗装劣化)								
		<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂								
		<input type="checkbox"/> 03 : ゆるみ								
		<input type="checkbox"/> 04 : 脱落								
		<input type="checkbox"/> 05 : 破断								
		<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損								
標識	鋼	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食 (塗装劣化)								
		<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂								
		<input type="checkbox"/> 03 : ゆるみ								
		<input type="checkbox"/> 04 : 脱落								
		<input type="checkbox"/> 05 : 破断								
		<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損								

点検結果記入シート (径間別:路面)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノザキセンリョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検種別	
径間番号	2:BR-02
構造形式	I桁(合成)
径間長	30.0 m
交差物	

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級					第三者被害	写真ファイル名
				A	B	C	D	E		
路面	地覆	<input type="checkbox"/> 鋼	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 04 : 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05 : 破断							
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート	<input checked="" type="checkbox"/> 06 : ひびわれ							
			<input checked="" type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出							
			<input checked="" type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰							
			<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
	中央分離帯	<input type="checkbox"/> 鋼	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 04 : 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05 : 破断							
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
		<input type="checkbox"/> コンクリート	<input type="checkbox"/> 06 : ひびわれ							
			<input type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出							
			<input type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰							
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
縁石	<input type="checkbox"/> コンクリート	<input type="checkbox"/> 06 : ひびわれ								
		<input type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出								
		<input type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰								
		<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損								
舗装	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト	<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰								
		<input checked="" type="checkbox"/> 20 : 段差・コルゲーション								
		<input checked="" type="checkbox"/> 21 : ポットホール								
		<input checked="" type="checkbox"/> 22 : 舗装ひびわれ								
		<input checked="" type="checkbox"/> 23 : わだち掘れ								
伸縮装置	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼	<input checked="" type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)								
		<input checked="" type="checkbox"/> 02 : 亀裂								
		<input checked="" type="checkbox"/> 03 : ゆるみ								
		<input checked="" type="checkbox"/> 04 : 脱落								
		<input checked="" type="checkbox"/> 05 : 破断								
		<input checked="" type="checkbox"/> 12 : 遊間の異常・段差								
		<input checked="" type="checkbox"/> 14 : 異常音・振動・たわみ								
		<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損								
		<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰								
		<input type="checkbox"/> ゴム	<input type="checkbox"/> 12 : 遊間の異常・段差							
	<input type="checkbox"/> 13 : 変色・劣化									
	<input type="checkbox"/> 14 : 異常音・振動・たわみ									
	<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損									
	<input type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰									

点検結果記入シート (径間別:その他)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノザキセイシヨウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検種別	
径間番号	2:BR-02
構造形式	I桁(合成)
径間長	30.0 m
交差物	

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級					第三者 被害	写真ファイル名
				A	B	C	D	E		
その他	排水施設	<input checked="" type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 05 : 破断							
			<input checked="" type="checkbox"/> 13 : 変色・劣化							
			<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
			<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰							
	点検施設	<input type="checkbox"/> 鋼	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 03 : ゆるみ							
			<input type="checkbox"/> 04 : 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05 : 破断							
	添架物	<input type="checkbox"/> 鋼	<input type="checkbox"/> 14 : 異常音・振動・たわみ							
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
			<input type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 03 : ゆるみ							
			<input type="checkbox"/> 04 : 脱落							
<input type="checkbox"/> 05 : 破断										
<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損										

損傷図記入シート (下部工)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノノキコシキョウ	路線名称	国道170号
橋梁名称	野崎踏線橋	所在地	大東市南津の辺町
径間/下部番号	- / 3 : P2	点検種別	二次点検

橋脚

PCカード: B

100x100

100x100

100x100

200x100

躯体損傷なし

P1

P3

22

P2

点検結果記入シート (径間別:下部工)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノザキコンキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検種別	
下部工番号	3:P2
躯体形式	T型橋脚 (RC)
基礎形式	場所打ち杭 (深礎杭を含む)

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級					第三者被害	写真ファイル名
				A	B	C	D	E		
下部工	躯体	<input type="checkbox"/> 鋼 橋脚躯体 (Ps)	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食 (塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 03 : ゆるみ							
			<input type="checkbox"/> 04 : 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05 : 破断							
			<input type="checkbox"/> 14 : 異常音・振動・たわみ							
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
			<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート 橋脚躯体 (Pc) 橋台躯体 (Ac)	<input checked="" type="checkbox"/> 06 : ひびわれ						
			<input checked="" type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出							
			<input checked="" type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰							
			<input checked="" type="checkbox"/> 11 : コンクリート補強材の損傷							
			<input checked="" type="checkbox"/> 13 : 変色・劣化							
			<input checked="" type="checkbox"/> 14 : 異常音・振動・たわみ							
			<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
			<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰							
	基礎	<input type="checkbox"/> コンクリート (Fo)	<input type="checkbox"/> 17 : 沈下・傾斜・移動							
			<input type="checkbox"/> 18 : 洗掘							
	支承部	本体	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼 (Bs)	<input checked="" type="checkbox"/> 01 : 腐食 (塗装劣化)	8	2				
<input checked="" type="checkbox"/> 02 : 亀裂										
<input checked="" type="checkbox"/> 03 : ゆるみ										
<input checked="" type="checkbox"/> 04 : 脱落										
<input checked="" type="checkbox"/> 05 : 破断										
<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損										
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰										
<input checked="" type="checkbox"/> 17 : 沈下・傾斜・移動										
<input type="checkbox"/> ゴム (Br)		<input type="checkbox"/> 13 : 変色・劣化								
		<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損								
		<input type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰								
		<input type="checkbox"/> 17 : 沈下・傾斜・移動								


点検結果記入シート (径間別: 支承部、その他)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノザキヒシメシヨ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検種別	
下部工番号	3:P2
躯体形式	T型橋脚 (RC)
基礎形式	場所打ち杭 (深礎杭を含む)

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級					第三者被害	写真ファイル名
				A	B	C	D	E		
支承部	モルタル	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート (Bm)	<input checked="" type="checkbox"/> 06 : ひびわれ							
			<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損			10				
	アンカーボルト	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼 (Ba)	<input checked="" type="checkbox"/> 01 : 腐食 (塗装劣化)	8	2					
			<input checked="" type="checkbox"/> 02 : 亀裂							
			<input checked="" type="checkbox"/> 03 : ゆるみ							
			<input checked="" type="checkbox"/> 04 : 脱落							
			<input checked="" type="checkbox"/> 05 : 破断							
			<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
	落橋防止	<input type="checkbox"/> 鋼 (Ts)	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食 (塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 03 : ゆるみ							
			<input type="checkbox"/> 04 : 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05 : 破断							
		<input type="checkbox"/> コンクリート (Tc)	<input type="checkbox"/> 06 : ひびわれ							
			<input type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出							
<input type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰										
<input type="checkbox"/> 13 : 変色・劣化										
<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損										
その他	袖擁壁	<input type="checkbox"/> コンクリート	<input type="checkbox"/> 06 : ひびわれ							
			<input type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出							
			<input type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰							
			<input type="checkbox"/> 13 : 変色・劣化							
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損							
			<input type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰							
			<input type="checkbox"/> 17 : 沈下・傾斜・移動							

写真チェックプリント

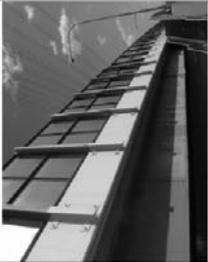
	19 D:*枚方写真\AMDS00019.JPG		20 D:*枚方写真\AMDS00020.JPG		21 D:*枚方写真\AMDS00021.JPG		22 D:*枚方写真\AMDS00022.JPG		23 D:*枚方写真\AMDS00023.JPG		24 D:*枚方写真\AMDS00024.JPG
	25 D:*枚方写真\AMDS00025.JPG		26 D:*枚方写真\AMDS00026.JPG		27 D:*枚方写真\AMDS00027.JPG		28 D:*枚方写真\AMDS00028.JPG		29 D:*枚方写真\AMDS00029.JPG		30 D:*枚方写真\AMDS00030.JPG
	31 D:*枚方写真\AMDS00031.JPG		32 D:*枚方写真\AMDS00032.JPG		33 D:*枚方写真\AMDS00033.JPG		34 D:*枚方写真\AMDS00034.JPG		35 D:*枚方写真\AMDS00035.JPG		36 D:*枚方写真\AMDS00036.JPG

3. 点検結果出力

橋 梁 台 帳

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノギサヒシキカ	路線名称	国道170号
橋梁名称	野崎跨線橋	所在地	大東市南津の辺町
橋梁種別	跨線橋	径間数	12
橋長	316.0 m	下部工基数	13
最大支間長	36.0 m	幅員	14.4 m
交通量	54,061 台/24時間	大型車交通量	13,786 台/24時間
適用示方書	昭和39年道示	設計活荷重	TL-20(S31)
塩害対策区分	200mを越える	架設年次	昭和44年
広域緊急	広域緊急交通路 (14ルート)	2.5 t 指定道路	25t指定道路
備考			
1: 側面		2: 路面	
			
3: 下部工		4: 橋曆板	
			

橋梁一般図

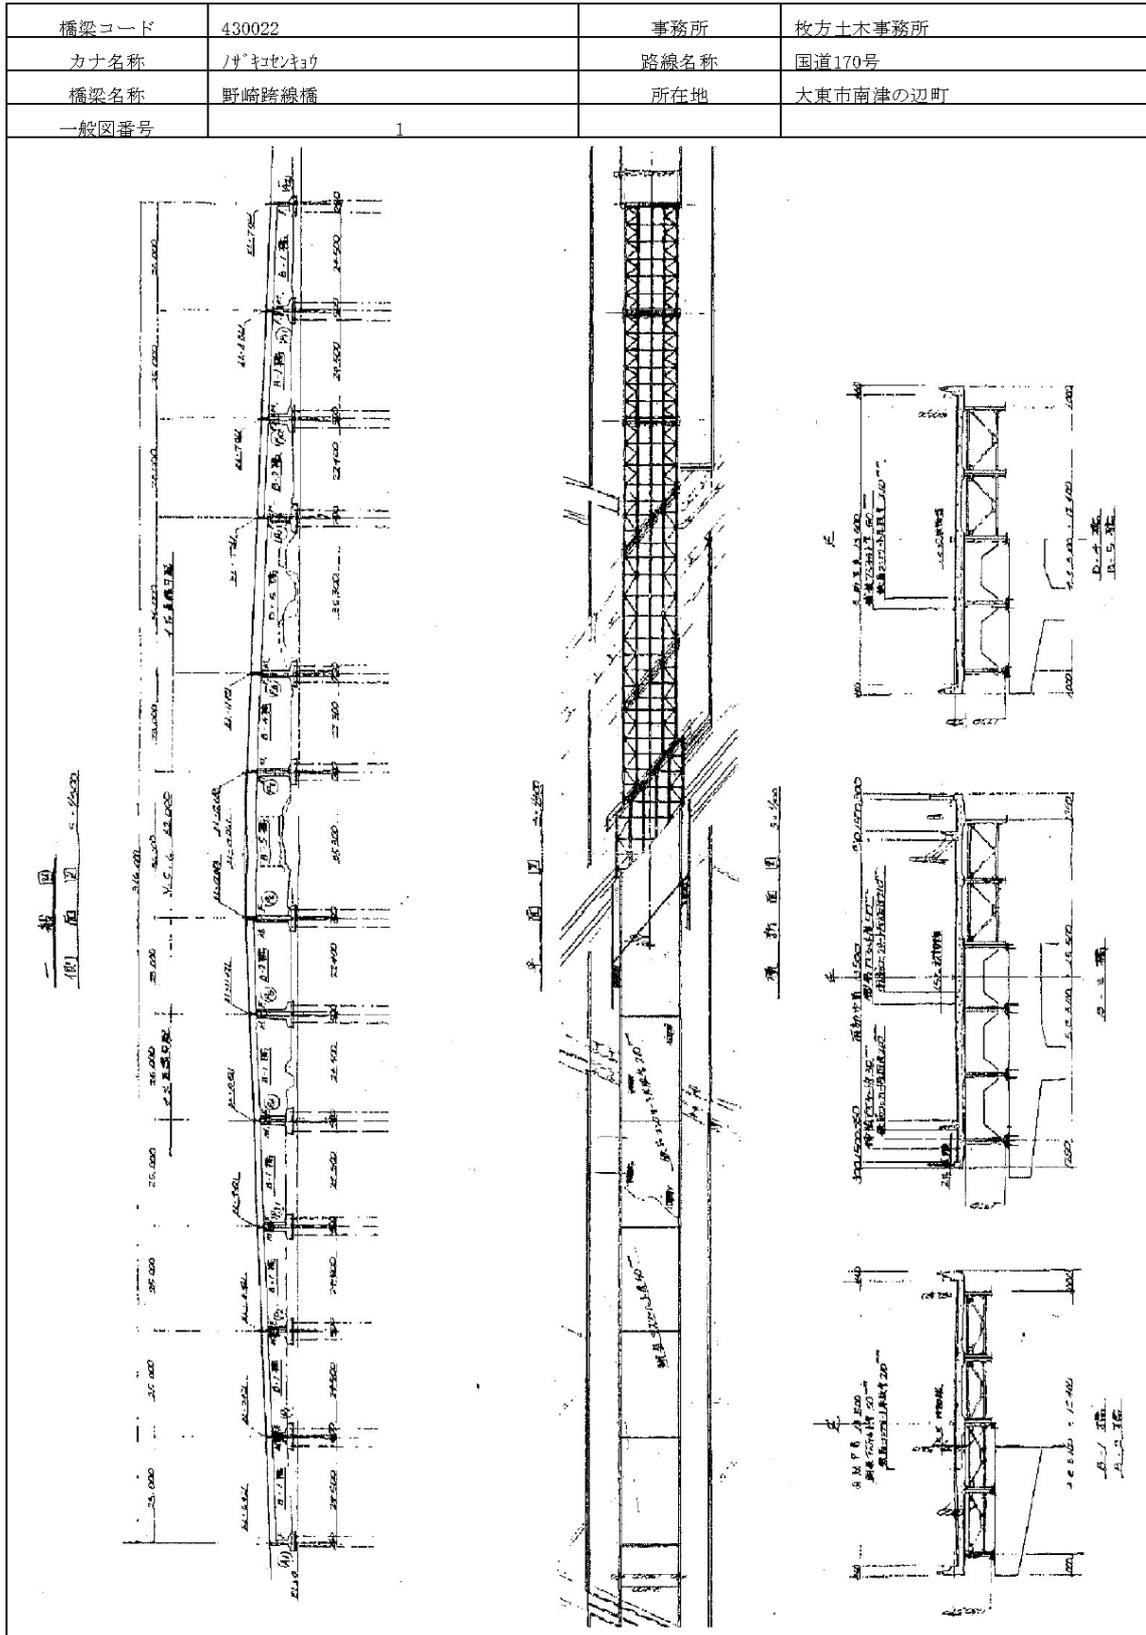

橋梁点検総括票(径間別:上部工)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノゾキセンギョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検(二次)

工種	部材	材料	損傷種類	径間番号(単位:%)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
上部工	主部材	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)	B:10	D:50	D:10	B:10	B:10	B:10	B:10	D:10	B:10	B:10		
		主桁(Ms)	<input checked="" type="checkbox"/> 02: 亀裂	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		主構(Ts)	<input checked="" type="checkbox"/> 03: ゆるみ	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		アチーブ(As)	<input checked="" type="checkbox"/> 04: 脱落	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		補剛桁(Gs)	<input checked="" type="checkbox"/> 05: 破断	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		横桁(Cs)	<input checked="" type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		縦桁(Ss)	<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		<input type="checkbox"/> コンクリート	<input type="checkbox"/> 06: ひびわれ												
		主桁(Mc)	<input type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出												
		横桁(Cc)	<input type="checkbox"/> 08: 遊離石灰												
		縦桁(Sc)	<input type="checkbox"/> 11: コンクリート補強材の損傷												
			<input type="checkbox"/> 13: 変色・劣化												
			<input type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ												
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損												
			<input type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰												
		2次部材	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)	B:10	D:20	D:10	B:10	B:10	B:10	B:10	E:10	B:10	B:10	
	対傾構(Sw)		<input checked="" type="checkbox"/> 02: 亀裂	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
	横構(Lb)		<input checked="" type="checkbox"/> 03: ゆるみ	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
	橋門構(Tw)		<input checked="" type="checkbox"/> 04: 脱落	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
	支材(Tb)		<input checked="" type="checkbox"/> 05: 破断	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
	垂直材・吊り材(Hw)		<input checked="" type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
	床版	<input type="checkbox"/> 鋼	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)												
		(Ds)	<input type="checkbox"/> 02: 亀裂												
			<input type="checkbox"/> 03: ゆるみ												
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落												
			<input type="checkbox"/> 05: 破断												
			<input type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ												
		<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損													
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート		<input checked="" type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出	A:100	A:100	E:50	C:10	A:100	A:100	A:100	A:100	E:10	A:100	A:100		
(Dc)		<input checked="" type="checkbox"/> 09: 床版抜け落ち	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
		<input checked="" type="checkbox"/> 10: 床版ひびわれ・遊離石灰	B:10	B:10	D:10	B:20	B:10	B:10	B:10	D:10	B:10	B:10			
		<input checked="" type="checkbox"/> 11: コンクリート補強材の損傷	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100			
	<input checked="" type="checkbox"/> 13: 変色・劣化	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100				
	<input checked="" type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	E:100	A:100	A:100			

橋梁点検総括票(径間別:路上)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノリキセキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検 (二次)

工種	部材	材料	損傷種類	径間番号 (単位: %)																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
路上	高欄	<input type="checkbox"/> 鋼 (Es)	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)																		
			<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂																		
			<input type="checkbox"/> 04 : 脱落																		
			<input type="checkbox"/> 05 : 破断																		
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損																		
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート (Ec)	<input checked="" type="checkbox"/> 06 : ひびわれ	A:100	A:100	C:20	A:100														
			<input checked="" type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出	A:100	A:100	E:20	A:100														
			<input checked="" type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)																		
	<input type="checkbox"/> 鋼 (Rs)	<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂																			
		<input type="checkbox"/> 04 : 脱落																			
		<input type="checkbox"/> 05 : 破断																			
		<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損																			
		<input type="checkbox"/> コンクリート (Rc)	<input type="checkbox"/> 06 : ひびわれ																		
	<input type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出																				
	<input type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰																				
	<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損																				
	遮音施設		<input checked="" type="checkbox"/> 鋼 (So)	<input checked="" type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)	A:100																
		<input checked="" type="checkbox"/> 02 : 亀裂		A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
<input checked="" type="checkbox"/> 03 : ゆるみ		A:100		A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
<input checked="" type="checkbox"/> 04 : 脱落		A:100		A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
<input checked="" type="checkbox"/> 05 : 破断		A:100		A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損		A:100		A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
照明施設	<input type="checkbox"/> 鋼 (Il)	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)																			
		<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂																			
		<input type="checkbox"/> 03 : ゆるみ																			
		<input type="checkbox"/> 04 : 脱落																			
		<input type="checkbox"/> 05 : 破断																			
		<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損																			
標識	<input type="checkbox"/> 鋼 (In)	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)																			
		<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂																			
		<input type="checkbox"/> 03 : ゆるみ																			
		<input type="checkbox"/> 04 : 脱落																			
		<input type="checkbox"/> 05 : 破断																			
		<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損																			

橋梁点検総括票(径間別:路面)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノギキョウキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検(二次)

工種	部材	材料	損傷種類	径間番号(単位:%)																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
路面	地覆	<input type="checkbox"/> 鋼 (Fs)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)																		
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂																		
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落																		
			<input type="checkbox"/> 05: 破断																		
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損																		
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート (Fc)	<input checked="" type="checkbox"/> 06: ひびわれ	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input checked="" type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input checked="" type="checkbox"/> 08: 遊離石灰	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
	中央分離帯	<input type="checkbox"/> 鋼 (Ns)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)																		
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂																		
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落																		
			<input type="checkbox"/> 05: 破断																		
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損																		
		<input type="checkbox"/> コンクリート (Nc)	<input type="checkbox"/> 06: ひびわれ																		
			<input type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出																		
			<input type="checkbox"/> 08: 遊離石灰																		
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損																		
縁石	<input type="checkbox"/> コンクリート (Cu)	<input type="checkbox"/> 06: ひびわれ																			
		<input type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出																			
		<input type="checkbox"/> 08: 遊離石灰																			
		<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損																			
舗装	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト (Pm)	<input checked="" type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
		<input checked="" type="checkbox"/> 20: 段差・コルゲーション	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		<input checked="" type="checkbox"/> 21: ポットホール	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		<input checked="" type="checkbox"/> 22: 舗装ひびわれ	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		<input checked="" type="checkbox"/> 23: わだち掘れ	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
伸縮装置	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼 (Js)	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
		<input checked="" type="checkbox"/> 02: 亀裂	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		<input checked="" type="checkbox"/> 03: ゆるみ	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		<input checked="" type="checkbox"/> 04: 脱落	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		<input checked="" type="checkbox"/> 05: 破断	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		<input checked="" type="checkbox"/> 12: 遊間の異常・段差	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
		<input checked="" type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
		<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
		<input checked="" type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
	<input type="checkbox"/> ゴム (Jr)	<input type="checkbox"/> 12: 遊間の異常・段差																			
		<input type="checkbox"/> 13: 変色・劣化																			
		<input type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ																			
		<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損																			
		<input type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰																			

橋梁点検総括票(径間別:その他)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノキコセキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検(二次)

工種	部材	材料	損傷種類	径間番号(単位:%)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
その他	排水施設	<input checked="" type="checkbox"/> その他 (Dr)	<input checked="" type="checkbox"/> 05: 破断	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
			<input checked="" type="checkbox"/> 13: 変色・劣化	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input checked="" type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
	点検施設	<input type="checkbox"/> 鋼 (Ai)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)													
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂													
			<input type="checkbox"/> 03: ゆるみ													
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落													
			<input type="checkbox"/> 05: 破断													
			<input type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ													
	添架物	<input type="checkbox"/> 鋼 (Ut)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)													
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂													
			<input type="checkbox"/> 03: ゆるみ													
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落													
	袖擁壁	<input type="checkbox"/> コンクリート (Ww)	<input type="checkbox"/> 05: 破断													
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損													
			<input type="checkbox"/> 06: ひびわれ													
<input type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出																
<input type="checkbox"/> 08: 遊離石灰																
<input type="checkbox"/> 13: 変色・劣化																
<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損																
<input type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰																
<input type="checkbox"/> 17: 沈下・傾斜・移動																

橋梁点検総括票(径間別:下部工)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノギコセンキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検 (二次)

工種	部材	材料	損傷種類	下部工番号 (単位: %)													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
下部工	躯体	<input type="checkbox"/> 鋼 橋脚躯体 (Ps)	<input type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)														
			<input type="checkbox"/> 02 : 亀裂														
			<input type="checkbox"/> 03 : ゆるみ														
			<input type="checkbox"/> 04 : 脱落														
			<input type="checkbox"/> 05 : 破断														
			<input type="checkbox"/> 14 : 異常音・振動・たわみ														
			<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損														
			<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート	<input checked="" type="checkbox"/> 06 : ひびわれ	A:100	A:100	A:100	B:10	B:10	A:100	B:10	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
		橋脚躯体 (Pc)	<input checked="" type="checkbox"/> 07 : 剥離・鉄筋露出	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		橋台躯体 (Ac)	<input checked="" type="checkbox"/> 08 : 遊離石灰	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
			<input checked="" type="checkbox"/> 11 : コンクリート補強材の損傷	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
			<input checked="" type="checkbox"/> 13 : 変色・劣化	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
			<input checked="" type="checkbox"/> 14 : 異常音・振動・たわみ	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
			<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
			<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	
		基礎	<input type="checkbox"/> コンクリート (Fo)	<input type="checkbox"/> 17 : 沈下・傾斜・移動													
				<input type="checkbox"/> 18 : 洗掘													
	支承部	本体	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼 (Bs)	<input checked="" type="checkbox"/> 01 : 腐食(塗装劣化)	D:10	B:20	B:20	B:30	B:20	B:20	B:30	B:20	B:20	B:20	B:20		
<input checked="" type="checkbox"/> 02 : 亀裂				A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
<input checked="" type="checkbox"/> 03 : ゆるみ				A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
<input checked="" type="checkbox"/> 04 : 脱落				A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
<input checked="" type="checkbox"/> 05 : 破断				A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
<input checked="" type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損				A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰				A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
<input checked="" type="checkbox"/> 17 : 沈下・傾斜・移動				A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100		
<input type="checkbox"/> ゴム (Br)				<input type="checkbox"/> 13 : 変色・劣化													
				<input type="checkbox"/> 15 : 変形・欠損													
		<input type="checkbox"/> 16 : 漏水・滞水・土砂詰															
		<input type="checkbox"/> 17 : 沈下・傾斜・移動															


橋梁点検総括票(径間別:支承部)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノキョセンキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検(二次)

工種	部材	材料	損傷種類	下部工番号(単位:%)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
支承部	モルタル	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート (Bm)	<input checked="" type="checkbox"/> 06: ひびわれ	E:30	A:100										
			<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	C:100	C:100	C:100	C:100	C:100	C:100	C:100	C:100	C:100	C:100	C:100	C:100
	アンカーボルト	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼 (Ba)	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)	D:30	B:20	B:20	B:30	B:20	B:20	B:30	B:20	B:20	B:20	B:20	B:20
			<input checked="" type="checkbox"/> 02: 亀裂	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input checked="" type="checkbox"/> 03: ゆるみ	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input checked="" type="checkbox"/> 04: 脱落	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input checked="" type="checkbox"/> 05: 破断	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100	A:100
			<input type="checkbox"/> 06: ひびわれ												
	落橋防止	<input type="checkbox"/> 鋼 (Ts)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)												
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂												
			<input type="checkbox"/> 03: ゆるみ												
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落												
			<input type="checkbox"/> 05: 破断												
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損												
		<input type="checkbox"/> コンクリート (Tc)	<input type="checkbox"/> 06: ひびわれ												
			<input type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出												
			<input type="checkbox"/> 08: 遊離石灰												
<input type="checkbox"/> 13: 変色・劣化															
<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損															

損傷図（上部工）

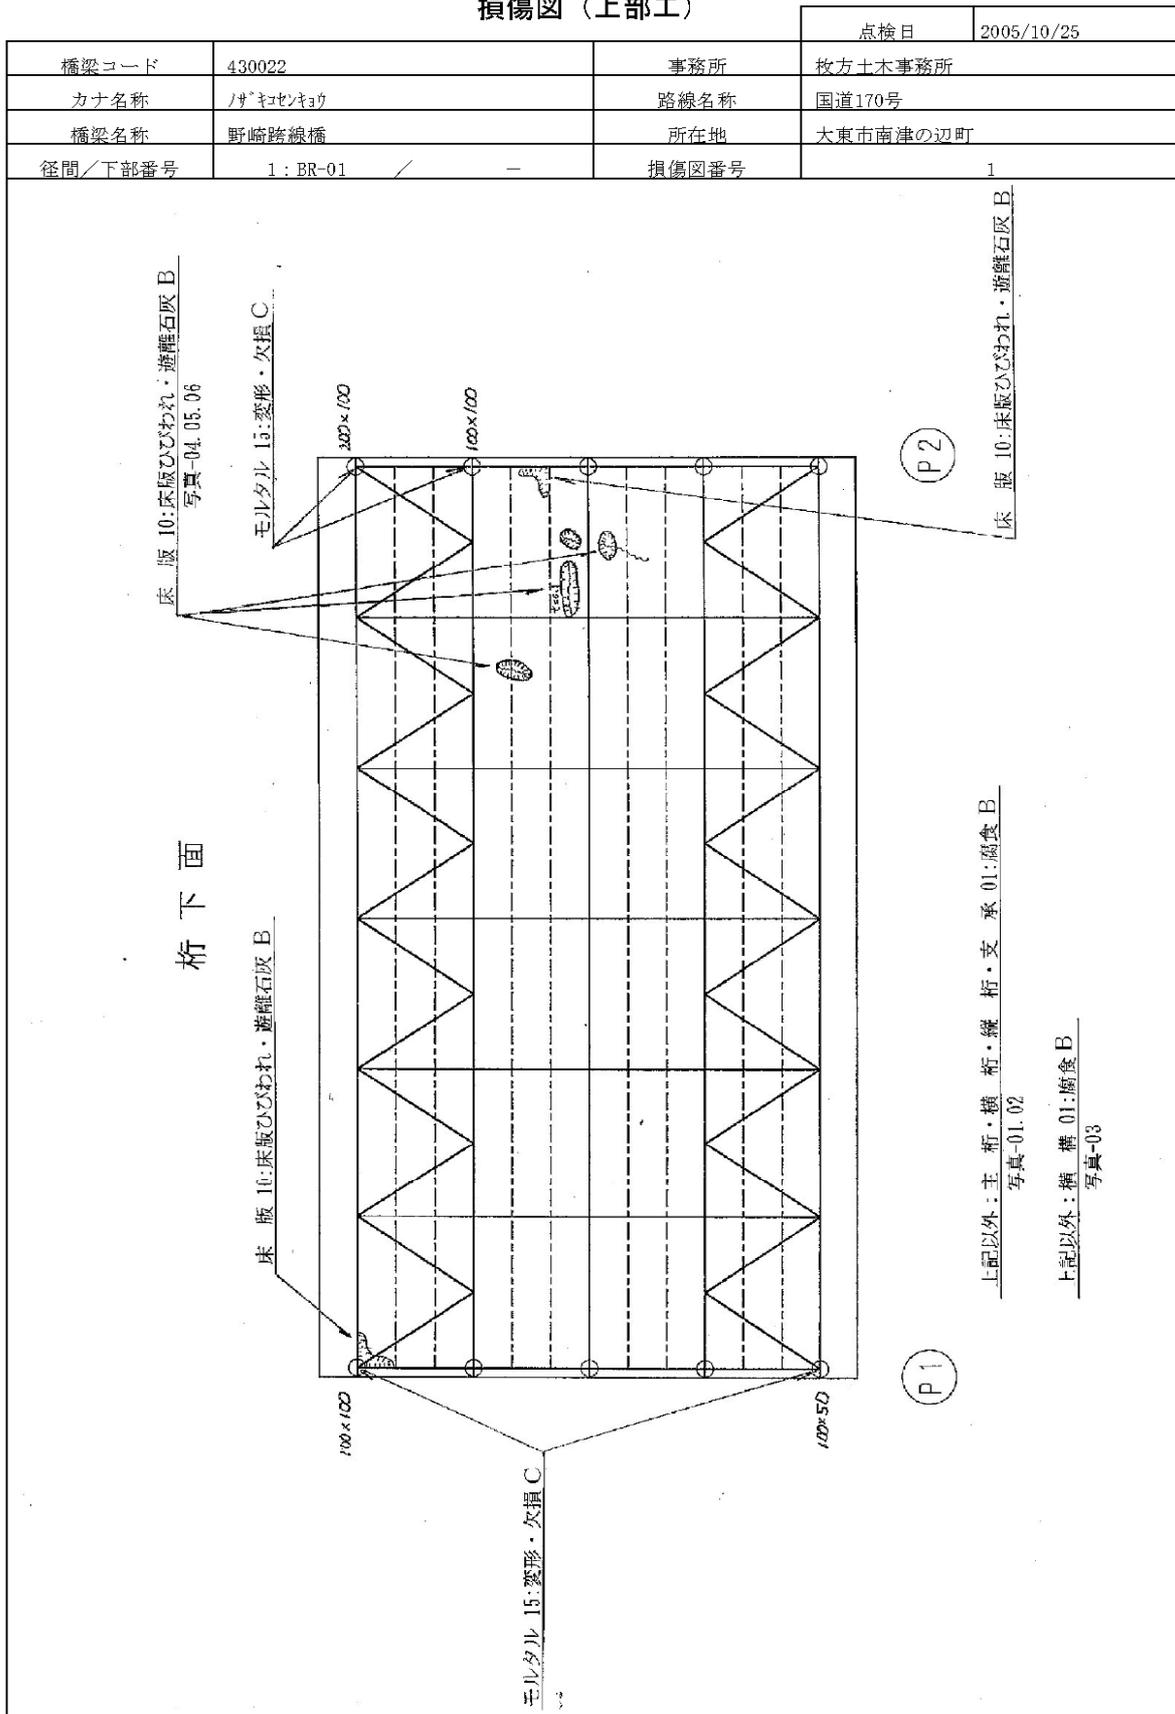

橋梁点検調査票(径間別:上部工)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノギコセンキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検(二次)
径間番号	2:BR-02
構造形式	
径間長	30.0 m
交差物	

不法占拠

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級(単位:%)					第三者被害	写真番号	
				A	B	C	D	E			
上部工	主部材	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)	10	20	20	50	0	無	1, 2	
			主桁(Ms)	<input checked="" type="checkbox"/> 02: 亀裂	100		0		0	無	
			主構(Ts)	<input checked="" type="checkbox"/> 03: ゆるみ	100		0		0	無	
			アーチ脚(As)	<input checked="" type="checkbox"/> 04: 脱落	100				0	無	
			補剛桁(Gs)	<input checked="" type="checkbox"/> 05: 破断	100				0	無	
			横桁(Cs)	<input checked="" type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ	100				0	無	
			縦桁(Ss)	<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	100		0		0	無	
		<input type="checkbox"/> コンクリート	<input type="checkbox"/> 06: ひびわれ								
		主桁(Mc)	<input type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出								
		横桁(Cc)	<input type="checkbox"/> 08: 遊離石灰								
		縦桁(Sc)	<input type="checkbox"/> 11: コンクリート補強材の損傷								
			<input type="checkbox"/> 13: 変色・劣化								
			<input type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ								
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損								
			<input type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰								
		2次部材	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)	40	20	20	20	0	無	1
	対傾構(Sw)			<input checked="" type="checkbox"/> 02: 亀裂	100		0		0	無	
	横構(Lb)			<input checked="" type="checkbox"/> 03: ゆるみ	100		0		0	無	
	橋門構(Tw)			<input checked="" type="checkbox"/> 04: 脱落	100				0	無	
	支材(Tb)			<input checked="" type="checkbox"/> 05: 破断	100				0	無	
	垂懸材・吊り材(Bw)			<input checked="" type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ	100				0	無	
		<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	100		0		0	無			
	床版	<input type="checkbox"/> 鋼	(Ds)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂								
			<input type="checkbox"/> 03: ゆるみ								
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落								
			<input type="checkbox"/> 05: 破断								
<input type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ											
<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損											
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート		(Dc)	<input checked="" type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出	100		0		0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 09: 床版抜け落ち	100				0	無			
		<input checked="" type="checkbox"/> 10: 床版ひびわれ・遊離石灰	90	10	0	0	0	無	4, 5, 6		
		<input checked="" type="checkbox"/> 11: コンクリート補強材の損傷	100		0		0	無			
		<input checked="" type="checkbox"/> 13: 変色・劣化	100				0	無			
		<input checked="" type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰	100				0	無			

橋梁点検調査票(径間別:路上)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノギコヒキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検(二次)
径間番号	2:BR-02
構造形式	
径間長	30.0 m
交差物	

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級(単位:%)					第三者被害	写真番号
				A	B	C	D	E		
路上	高欄	<input type="checkbox"/> 鋼 (Es)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05: 破断							
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損							
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート (Ec)	<input checked="" type="checkbox"/> 06: ひびわれ	100	0	0	0	0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出	100		0		0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 08: 遊離石灰	100		0		0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	100		0		0	無	
	防護柵	<input type="checkbox"/> 鋼 (Rs)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05: 破断							
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損							
		<input type="checkbox"/> コンクリート (Rc)	<input type="checkbox"/> 06: ひびわれ							
			<input type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出							
			<input type="checkbox"/> 08: 遊離石灰							
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損							
遮音施設	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼 (So)	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)	100	0	0	0	0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 02: 亀裂	100		0		0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 03: ゆるみ	100		0		0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 04: 脱落	100				0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 05: 破断	100				0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	100		0		0	無		
照明施設	<input type="checkbox"/> 鋼 (Il)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)								
		<input type="checkbox"/> 02: 亀裂								
		<input type="checkbox"/> 03: ゆるみ								
		<input type="checkbox"/> 04: 脱落								
		<input type="checkbox"/> 05: 破断								
		<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損								
標識	<input type="checkbox"/> 鋼 (In)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)								
		<input type="checkbox"/> 02: 亀裂								
		<input type="checkbox"/> 03: ゆるみ								
		<input type="checkbox"/> 04: 脱落								
		<input type="checkbox"/> 05: 破断								
		<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損								

橋梁点検調査票(径間別:路面)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノサキエセンキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検(二次)
径間番号	2:BR-02
構造形式	
径間長	30.0 m
交差物	

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級(単位:%)					第三者被害	写真番号
				A	B	C	D	E		
路面	地覆	<input type="checkbox"/> 鋼 (Fs)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05: 破断							
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損							
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート (Fc)	<input checked="" type="checkbox"/> 06: ひびわれ	100	0	0	0	0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出	100		0		0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 08: 遊離石灰	100		0		0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	100		0		0	無	
	中央分離帯	<input type="checkbox"/> 鋼 (Ns)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05: 破断							
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損							
		<input type="checkbox"/> コンクリート (Nc)	<input type="checkbox"/> 06: ひびわれ							
			<input type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出							
			<input type="checkbox"/> 08: 遊離石灰							
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損							
	縁石	<input type="checkbox"/> コンクリート (Cu)	<input type="checkbox"/> 06: ひびわれ							
			<input type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出							
			<input type="checkbox"/> 08: 遊離石灰							
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損							
舗装	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト (Pm)	<input checked="" type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰	100				0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 20: 段差・コルゲーション	100		0		0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 21: ポットホール	100		0		0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 22: 舗装ひびわれ	100				0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 23: わだち掘れ	100		0		0	無		
伸縮装置	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼 (Js)	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)	100	0	0	0	0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 02: 亀裂	100		0		0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 03: ゆるみ	100		0		0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 04: 脱落	100				0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 05: 破断	100				0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 12: 遊間の異常・段差	100		0		0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ	100				0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	100		0		0	無		
		<input checked="" type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰	100				0	無		
		<input type="checkbox"/> ゴム (Jr)	<input type="checkbox"/> 12: 遊間の異常・段差							
	<input type="checkbox"/> 13: 変色・劣化									
	<input type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ									
	<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損									
			<input type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰							

橋梁点検調査票(径間別:その他)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノキョセンキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検(二次)
径間番号	2:BR-02
構造形式	
径間長	30.0 m
交差物	

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級(単位:%)					第三者被害	写真番号
				A	B	C	D	E		
その他	排水施設	<input checked="" type="checkbox"/> その他 (Dr)	<input checked="" type="checkbox"/> 05:破断	100				0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 13:変色・劣化	100				0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 15:変形・欠損	100		0		0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 16:漏水・滞水・土砂詰	100				0	無	
	点検施設	<input type="checkbox"/> 鋼 (Ai)	<input type="checkbox"/> 01:腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02:亀裂							
			<input type="checkbox"/> 03:ゆるみ							
			<input type="checkbox"/> 04:脱落							
			<input type="checkbox"/> 05:破断							
			<input type="checkbox"/> 14:異常音・振動・たわみ							
	添架物	<input type="checkbox"/> 鋼 (Ut)	<input type="checkbox"/> 01:腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02:亀裂							
			<input type="checkbox"/> 03:ゆるみ							
			<input type="checkbox"/> 04:脱落							
			<input type="checkbox"/> 05:破断							
	袖擁壁	<input type="checkbox"/> コンクリート (Ww)	<input type="checkbox"/> 01:変形・欠損							
			<input type="checkbox"/> 06:ひびわれ							
			<input type="checkbox"/> 07:剥離・鉄筋露出							
			<input type="checkbox"/> 08:遊離石灰							
			<input type="checkbox"/> 13:変色・劣化							
<input type="checkbox"/> 15:変形・欠損										
<input type="checkbox"/> 16:漏水・滞水・土砂詰										
<input type="checkbox"/> 17:沈下・傾斜・移動										

橋梁点検調査票(径間別:下部工)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノゾキヒシキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検(二次)
下部工番号	3:P2
躯体形式	
基礎形式	

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級(単位:%)					第三者被害	写真番号
				A	B	C	D	E		
下部工	躯体	<input type="checkbox"/> 鋼 橋脚躯体(Ps)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 03: ゆるみ							
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05: 破断							
			<input type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ							
		<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損								
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート	<input checked="" type="checkbox"/> 06: ひびわれ	100	0	0	0	0	無	
		橋脚躯体(Pc)	<input checked="" type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出	100		0		0	無	
		橋台躯体(Ac)	<input checked="" type="checkbox"/> 08: 遊離石灰	100		0		0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 11: コンクリート補強材の損傷	100		0		0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 13: 変色・劣化	100				0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 14: 異常音・振動・たわみ	100				0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	100		0		0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰	100				0	無	
	基礎	<input type="checkbox"/> コンクリート(Fo)	<input type="checkbox"/> 17: 沈下・傾斜・移動							
			<input type="checkbox"/> 18: 洗掘							
	支承部	本体	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼 (Bs)	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)	80	20	0	0	0	無
<input checked="" type="checkbox"/> 02: 亀裂				100		0		0	無	
<input checked="" type="checkbox"/> 03: ゆるみ				100		0		0	無	
<input checked="" type="checkbox"/> 04: 脱落				100				0	無	
<input checked="" type="checkbox"/> 05: 破断				100				0	無	
<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損				100		0		0	無	
<input checked="" type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰				100				0	無	
<input checked="" type="checkbox"/> 17: 沈下・傾斜・移動				100				0	無	
		<input type="checkbox"/> ゴム(Br)	<input type="checkbox"/> 13: 変色・劣化							
			<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損							
		<input type="checkbox"/> 16: 漏水・滞水・土砂詰								
		<input type="checkbox"/> 17: 沈下・傾斜・移動								

橋梁点検調査票(径間別:支承部)

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノキコセキョウ		
橋梁名称	野崎跨線橋		
路線名称	国道170号		
所在地	大東市南津の辺町		

点検日	2005/10/25
点検種別	定期点検(二次)
下部工番号	3:P2
躯体形式	
基礎形式	

工種	部材	材料	損傷種類	損傷等級(単位:%)					第三者被害	写真番号
				A	B	C	D	E		
支承部	モルタル	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート (Bm)	<input checked="" type="checkbox"/> 06: ひびわれ	100	0	0	0	0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	0		100		0	無	
	アンカーボルト	<input checked="" type="checkbox"/> 鋼 (Ba)	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)	80	20	0	0	0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 02: 亀裂	100		0		0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 03: ゆるみ	100		0		0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 04: 脱落	100				0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 05: 破断	100				0	無	
			<input checked="" type="checkbox"/> 15: 変形・欠損	100		0		0	無	
	落橋防止	<input type="checkbox"/> 鋼 (Ts)	<input type="checkbox"/> 01: 腐食(塗装劣化)							
			<input type="checkbox"/> 02: 亀裂							
			<input type="checkbox"/> 03: ゆるみ							
			<input type="checkbox"/> 04: 脱落							
			<input type="checkbox"/> 05: 破断							
		<input type="checkbox"/> コンクリート (Tc)	<input type="checkbox"/> 06: ひびわれ							
			<input type="checkbox"/> 07: 剥離・鉄筋露出							
<input type="checkbox"/> 08: 遊離石灰										
<input type="checkbox"/> 13: 変色・劣化										
<input type="checkbox"/> 15: 変形・欠損										


損傷写真台帳

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノゾキモノキョウ	路線名称	国道170号
橋梁名称	野崎跨線橋	所在地	大東市南津の辺町


写真番号	1	径間下部番号	2:BR-02	写真番号	1	径間下部番号	2:BR-02
部材名	上部工:主部材:鋼			部材名	上部工:2次部材:鋼		
損傷種類	01:腐食(塗装劣化)	損傷等級	B:10%	損傷種類	01:腐食(塗装劣化)	損傷等級	B:10%



写真番号	2	径間下部番号	2:BR-02	写真番号	4	径間下部番号	2:BR-02
部材名	上部工:主部材:鋼			部材名	上部工:床版:コンクリート		
損傷種類	01:腐食(塗装劣化)	損傷等級	B:10%	損傷種類	10:床版ひびわれ・遊離?	損傷等級	B:10%

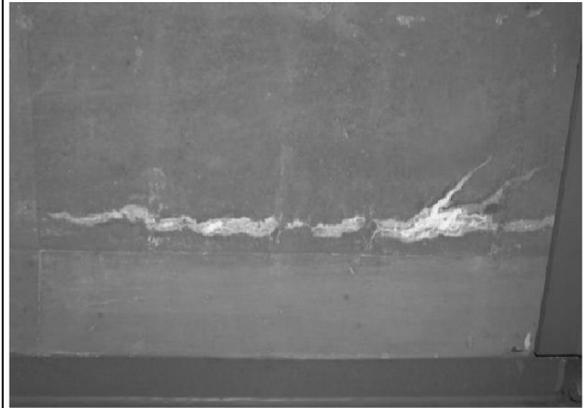

写真番号	5	径間下部番号	2:BR-02	写真番号	6	径間下部番号	2:BR-02
部材名	上部工:床版:コンクリート			部材名	上部工:床版:コンクリート		
損傷種類	10:床版ひびわれ・遊離?	損傷等級	B:10%	損傷種類	10:床版ひびわれ・遊離?	損傷等級	B:10%

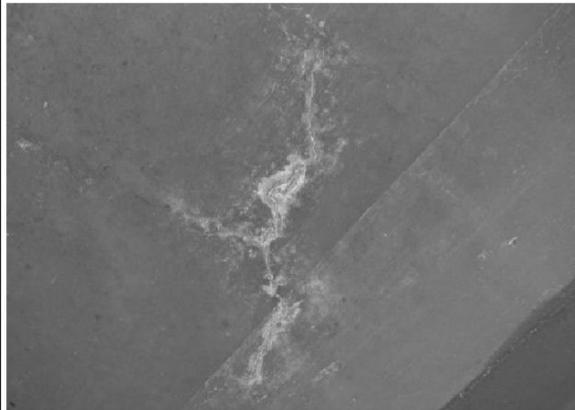

橋梁診断書(1/3)

1. 橋梁緒元

橋梁コード	430022	事務所	枚方土木事務所
カナ名称	ノキコセンキョウ	路線名称	国道170号
橋梁名称	野崎跨線橋	所在地	大東市南津の辺町

2. 点検・調査履歴

実施年月日	点検・調査種別	実施年月日	補修・補強履歴
2005/10/25	定期点検(二次)		

3. 補修・補強履歴

4. 点検及び診断者

点検種別	定期点検(二次)	点検会社	〇〇コンサルタント	診断会社	〇〇コンサルタント
		点検者	大阪一郎	診断者	大阪次朗

5. 緊急対策が必要な損傷

径間下部工	損傷部材	損傷種類	所見
BR-2	壁高欄外側	剥離・鉄筋露出	コンクリートに浮きが見られ、一部に剥離落下の痕跡がある。路下の通行者に被害を及ぼす可能性が高い。

6. 緊急対策費

対策項目	対策内容	単位	数量	金額(百万円)	備考
その他	浮き発生部のたたき落とし		1	0.10	
その他	鉄筋露出の防錆処置		1	0.10	
合計				0.20	

橋梁診断書(2/3)

健全度(単位:点)

工種	部材	径間番号										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
上部工	主部材	98.33	64.83	84.93	98.33	98.33	98.33	98.33	83.25	98.33	98.33	
	2次部材	98.93	87.10	92.48	98.93	98.93	98.93	98.93	82.80	98.93	98.93	
	床版	98.05	98.05	75.30	95.55	98.05	98.05	98.05	69.25	98.05	98.05	
	上部工 全体	96.55	60.69	63.66	94.55	96.55	96.55	96.55	55.21	96.55	96.55	
下部工	躯体	100.00	100.00	100.00	98.88	98.88	100.00	98.88	100.00	100.00	100.00	
	基礎	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	下部工 全体	100.00	100.00	100.00	99.25	99.25	100.00	99.25	100.00	100.00	100.00	
支承部	本体	92.50	97.50	97.50	96.25	97.50	97.50	96.25	97.50	97.50	97.50	
	モルタル	27.43	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
	支承部 全体	74.36	85.00	85.00	83.75	85.00	85.00	83.75	85.00	85.00	85.00	
径間 全体		86.29	54.69	57.66	87.60	90.10	90.55	89.60	49.21	90.55	90.55	
橋梁 全体		49.21										

※ 網掛けは未点検の部材です。

参考補修費(単位:百万円)

工種	部材	径間番号										合計	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
上部工	主部材	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
	2次部材	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	床版	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	10.37
	上部工 小計	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	24.62
下部工	躯体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基礎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	下部工 小計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支承部	本体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	モルタル	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支承部 小計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
径間 合計		0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	24.62
橋梁 合計		24.62											

備考

<p>【記載例】 (主桁、横桁) 1) 全体的に腐食、防食機能の劣化が見られる。特に端部は著しい腐食、防食機能の劣化が見られる。 2) 全体に腐食、防食機能の劣化が見られ、特に端部には著しい腐食、防食機能の劣化が見られるので、橋梁の耐荷力の低下が懸念される。 3) 腐食、防食機能の劣化は、伸縮装置からの漏水(凍結防止材の塩分混入)、海岸から200mの位置に架橋されていることによる飛来塩分によるものと推定される。前回の塗替塗装から20年経過している事による経年劣化によるものと推定される。 4) 漏水、塩分の供給があるため、腐食を放置すると近い将来、さらなる耐荷力の低下の恐れがある。 5) 劣化因子の排除の観点から、伸縮装置の止水対策が望ましい。全体的に腐食・防食機能の劣化がみられるため、予防保全の観点から防食機能を回復が望ましい。</p> <p>(床版) 1) 2)</p>

橋梁診断書(3/3)

健全度(単位:点)

工種	部材	径間番号										
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
上部工	主部材	96.65	98.33									
	2次部材	97.85	98.93									
	床版	98.05	98.05									
	上部工 全体	94.66	96.55									
下部工	躯体	98.88	100.00	100.00								
	基礎	100.00	100.00	100.00								
	下部工 全体	99.25	100.00	100.00								
支承部	本体	96.25	97.50	97.50								
	モルタル	50.00	50.00	50.00								
	支承部 全体	83.75	85.00	85.00								
	径間 全体	87.71	90.55	90.55								
	橋梁 全体	49.21										

※ 網掛けは未点検の部材です。

参考補修費(単位:百万円)

工種	部材	径間番号										合計
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
上部工	主部材	0.00	0.00									14.26
	2次部材	0.00	0.00									0.00
	床版	0.00	0.00									10.37
	上部工 小計	0.00	0.00									24.62
下部工	躯体	0.00	0.00	0.00								0.00
	基礎	0.00	0.00	0.00								0.00
	下部工 小計	0.00	0.00	0.00								0.00
支承部	本体	0.00	0.00	0.00								0.00
	モルタル	0.00	0.00	0.00								0.00
	支承部 小計	0.00	0.00	0.00								0.00
	径間 合計	0.00	0.00	0.00								24.62
	橋梁 合計	24.62										